


## 改善箇所説明図

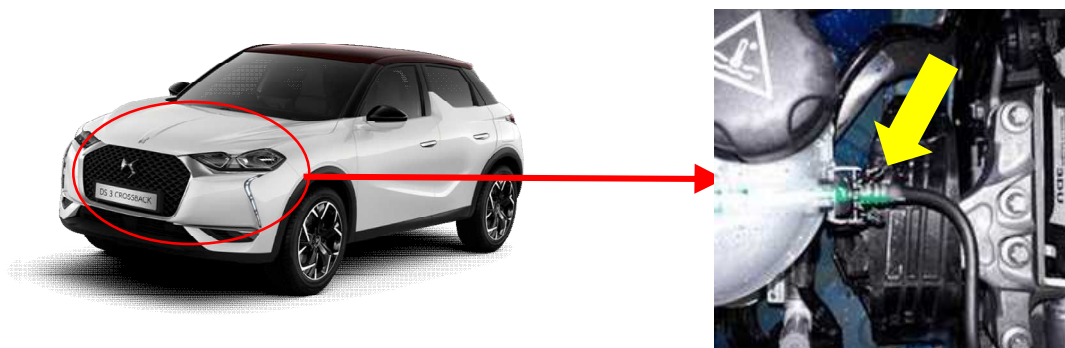

注：  は対策する箇所を示す

リザーバータンク

### 不具合の内容

冷却装置のリザーバータンクにおいて、金型の確認が不十分なため、ブリーザーホース接続孔の内径が基準値より大きいものがある。そのため、ホース接続部から冷却水が漏れ、最悪の場合、水温警告灯が点灯してエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、リザーバータンクの製造メーカー・製造週を確認し、該当する場合はリザーバータンクを対策品に交換する。

### 識別

助手席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。