


改善箇所説明図



エンジンルーム内

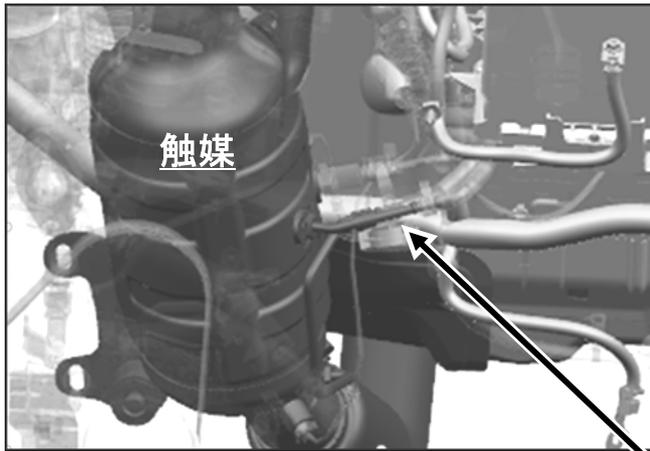

基準不適合部位

トランスミッションハーネス

注: 修正または交換部位を示す

トランスミッションハーネスの配策が不適切なため、ハーネスと触媒との距離が十分に確保されていないものがある。そのため、触媒の熱によりハーネスが溶損し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンルーム内のトランスミッションハーネスの配策を修正する。なお、ハーネスが溶損している場合には、ハーネスを新品に交換する。

識別 : 助手席側ドアロックストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。