

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>	

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月5日

リコール届出番号	外-3069	リコール開始日	令和2年8月6日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) オリバー・ゴーリング 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪用ブレーキホースにおいて、製造時に使用材料が不適切なため、耐熱特性が不足しているものがある。そのため、車両走行時の後輪ブレーキの作動によりブレーキホースの接合金具加締め部が高温になると、ホース内部が損傷して詰まり、最悪の場合、後輪ブレーキが操作不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪用ブレーキホースを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号近傍に外-3069 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	790ADVTS347	790 ADVENTURE	VBKTS3404KM747694 ～ VBKTS3400KM772737 平成 31 年 02 月 05 日～ 令和元年 07 月 08 日	186 台	
	790ADVTR347	790 ADVENTURE R	VBKTR3404KM750980 ～ VBKTR3408KM773565 平成 31 年 02 月 20 日～ 令和元年 07 月 16 日	55 台	
	2BL-790DUKE	790 ADVENTURE	VBKTS340XKM749207 ～ VBKTS3405LM774422 平成 31 年 02 月 12 日～ 令和元年 10 月 08 日	42 台	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 31 年 02 月 05 日～ 令和元年 10 月 08 日	(計 283 台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。