

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月27日

リコール届出番号	外-3075	リコール開始日	令和2年8月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	その他(エアコンの排水ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エアコンのエバポレータにおいて、排水ホースの組付けが不適切なため、車室内に凝縮水が漏れ出すものがある。そのため、床下が浸水して電気配線に腐食や短絡が発生し、最悪の場合、エアバッグが適切に作動しない、または、走行中にエンジンストールが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排水ホースの組付け状態を点検し、正しく装着されていない場合は組付けを修正する。なお、凝縮水の漏れによって部品に損傷等が発生している場合は、該当する部品を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.3075のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	「A180」	WDD1770842J046980～WDD1770842J047894 平成30年11月7日～平成30年11月8日	4	右ハンドル
	5BA-177084M		WDD1770842J014434～WDD1770842J058140 平成30年10月2日～平成31年3月22日	521	
	5BA-177084		WDD1770842J014441～WDD1770842J072978 平成30年10月2日～令和元年5月6日	4016	
	5BA-177184	「A180 セダン」	WDD1771842W003921 令和元年5月20日	1	
	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122J040432～WDD1770122J040468 平成31年3月15日～令和元年5月18日	3	
	(計5型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月2日～令和元年5月20日	(計4,545台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。