


改善箇所説明図

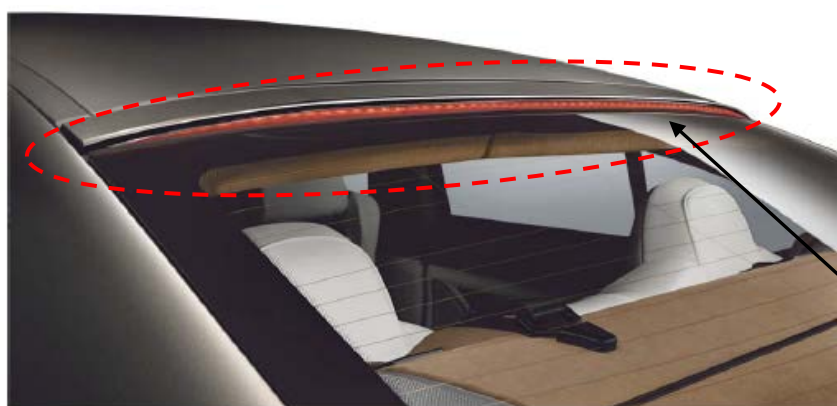

基準不適合発生箇所

ハイマウント ブレーキライト

注) は、固定し直す部品を示す。

基準不適合の内容

補助制動灯（ハイマウントブレーキライト）において、固定する機器設定が不適切なため、固定ナットの締め付けトルクが不十分なものがある。そのため、走行振動により当該ナットが緩み、異音が発生し、最悪の場合、過酷な条件下での走行においてハイマウントブレーキライトが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイマウントブレーキライトを規定のトルクで締め直す。

識別：左フロントドア、ロウヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。