


## 改善箇所説明図

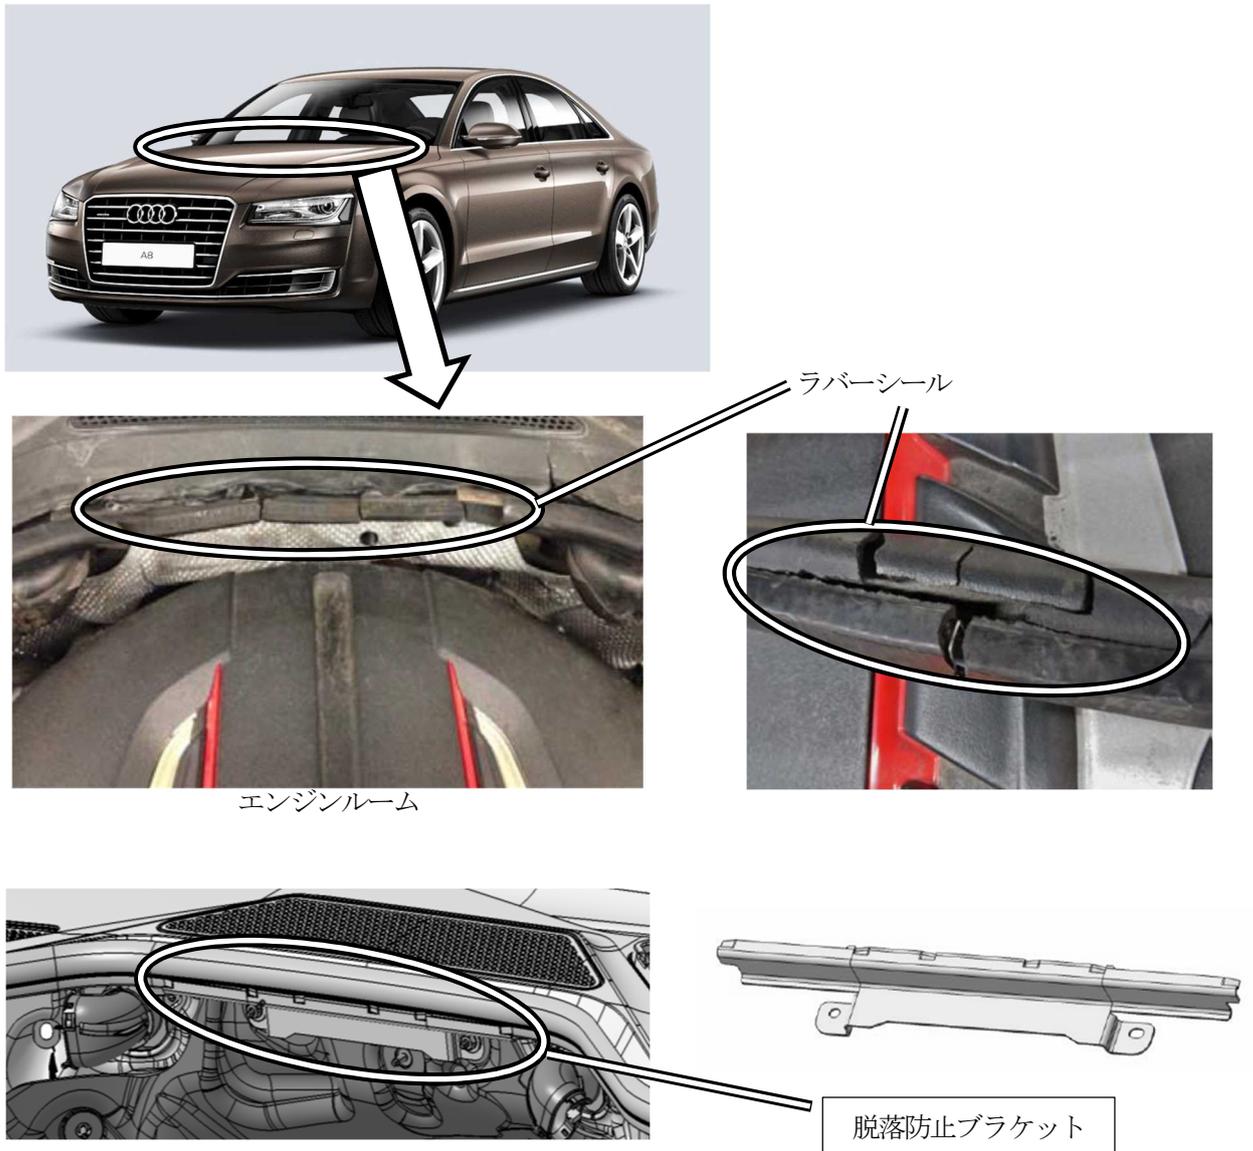

注：  は、取り付ける部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

エンジンルームのラバーシールにおいて、耐熱性が不足しているため、ターボチャージャーが繰り返し高温になると、ラバーシールが熱により硬化することがある。そのため、ラバーシールが割れ、破片が脱落し、エンジンの高温部位に接触して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ラバーシール下部に脱落防止ブラケットを取り付ける。なお、熱による影響でラバーシールが損傷している場合は、当該ラバーシールを新品に交換する。

識別：「51G6」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。