


## 改善箇所説明図

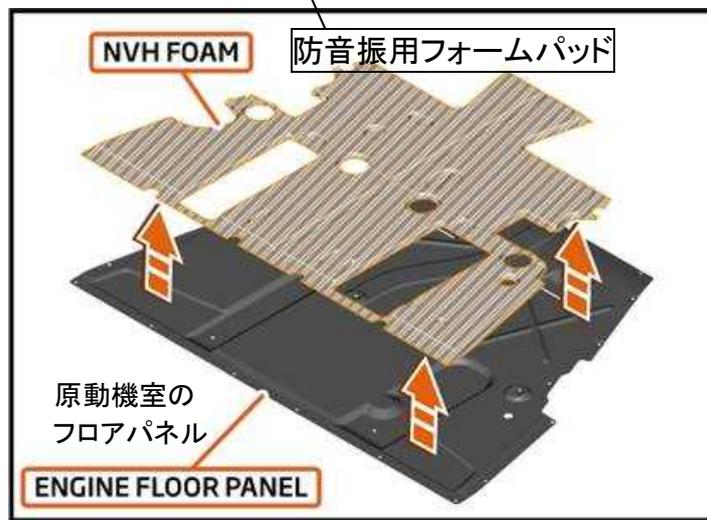

※  は取り外す部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

燃料タンク下側に配設された防音振用フォームパッドにおいて、吸湿検証が不十分なため、水が浸入すると長期間湿気を帯びたままになることがある。そのため、湿気が腐食性を帯びている場合、燃料タンクに腐食が発生し燃料が漏れて、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

全車両、防音振用フォームパッドを取り外す。なお、燃料タンクを点検し腐食や燃料漏れ等が確認された場合は、燃料タンクを新品に交換する。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3166のステッカーを貼付する。