

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月10日

| リコール届出番号 | 外-3169 | リコール開始日 | 準備出来次第 |
|----------------------------------|--|---------|--|
| 届出者の氏名又は名称 | Tesla Motors Japan合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN | | 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 問い合わせ先：0120-966-774 |
| 不具合の部位（部品名） | その他（マルチメディアカード） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | メディアコントロールユニット内部のマルチメディアカードにおいて、耐久性の検討が使用が想定される車両の期間に対し不十分なため、書込／消込回数が限度を超え劣化し、タッチスクリーンが表示されなくなることがある。そのため、デフロスタの機能にアクセスできなくなる、または方向指示器が作動しなくなる等のおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ソフトウェアを最新の状態に更新し、マルチメディアカードを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 20 件 | 事故の有無 | 0 件 |
| 発見の動機 | アメリカ本国メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | ・使用者： e-mailまたは、電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に ステッカー（外-3169）を貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対 象車の台数 | 備考 |
|-----|------------|---------|---|----------------|----|
| テスラ | ZAA-SL2S | Model S | 5YJSB7H23FFP69183～5YJSB7E23GF137791 平成27年7月6日～平成28年6月6日 | 106 | |
| テスラ | ZAA-SWL2S | Model S | 5YJSB7S22FFP087193～5YJSB7E29GF134121 平成27年7月6日～平成28年4月29日 | 41 | |
| テスラ | ZAA-SWL1S | Model S | 5YJSB3H10EFS37128～5YJSB7E11GF124139 平成26年7月22日～平成28年3月5日 | 196 | |
| テスラ | ZAA-SL1S | Model S | 5YJSB6S14EFP46102～5YJSB7S12FF081692 平成26年7月22日～平成28年5月12日 | 34 | |
| テスラ | ZAA-SL1S2 | Model S | 5YJSB3H15EFS37013～5YJSB7H17FFP65872 平成26年7月7日～平成27年3月2日 | 88 | |
| テスラ | ZAA-SWL2S2 | Model S | 5YJSB7H29FFP77322～5YJSB7E49FF111759 平成27年5月12日～平成27年12月3日 | 90 | |
| テスラ | ZAA-SL2S2 | Model S | 5YJSB7E49FF092145～5YJSB7E45GF137793 平成27年10月30日～平成28年5月27日 | 39 | |
| テスラ | 不明 | Model S | 5YJSB7E28GF131940～5YJSB7E20JF246328 平成28年4月15日～平成30年3月13日 | 905 | |
| テスラ | 不明 | Model X | 5YJXDCE28GF017124～5YJXDCE28JF086899 平成28年10月5日～平成30年3月26日 | 627 | |
| テスラ | (計8型式) | (2車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成26年7月7日～平成30年3月26日 | 計2,126台 | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。