

| | |
|-----|--|
| 連絡先 | 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp |
|-----|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年8月28日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-2908 | リコール開始日 | 令和元年8月29日 |
| 届出者の氏名又は名称 | トヨタ自動車株式会社 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 | | |
| 不具合の部位（部品名） | エアバッグ装置（インフレーター） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターを代替品と交換するとともに、バッグ（固定用金具付き）を対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 仕入先からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2908のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------|-----------|--------|--|------------|----|
| NUMMI | UA-ZZE136 | 「ヴォルツ」 | ZZE136-0002028～ZZE136-0007568 平成14年 5月20日～平成16年 2月 5日 | 929 | |
| | TA-ZZE137 | | ZZE137-0002036～ZZE137-0003848 平成14年 5月28日～平成16年 2月27日 | 312 | |
| | UA-ZZE138 | | ZZE138-0002019～ZZE138-0004730 平成14年 5月23日～平成16年 2月24日 | 522 | |
| | (計3型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成14年 5月20日～平成16年 2月27日 | (計1,763台) | |

(備考)

本届出の対象範囲は、平成25年4月11日付け届出番号「外-1918」にてリコール届出をしたものの一部であり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換しているため、再度リコール届出をするものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。