


# 改善箇所説明図

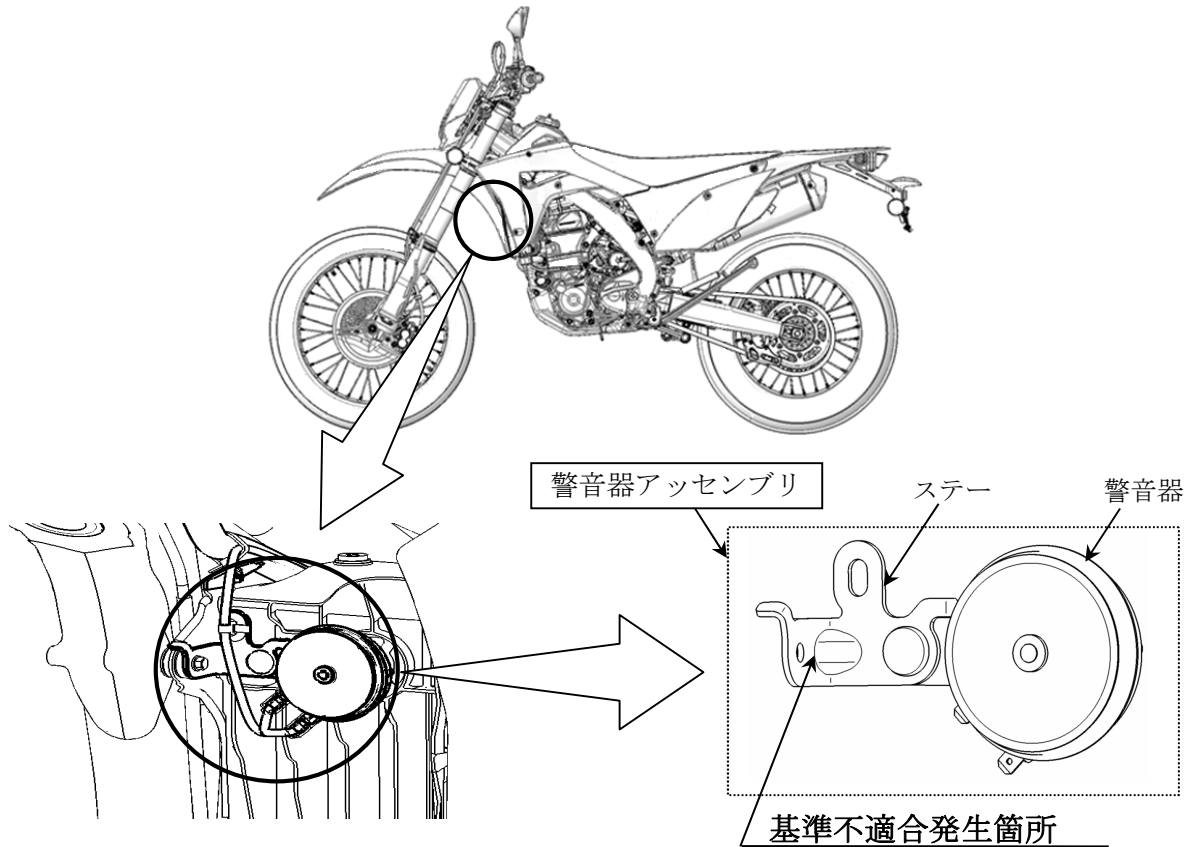

警告器を車体に取り付けるステーの強度が不足しているため、特定のエンジン回転領域で発生する振動により、当該ステーに負荷がかかり、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、破断して、最悪の場合、警告器が脱落するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、警告器アッセンブリを対策品と交換する。

改善前	改善後
<p>ステー 警告器</p>	<p>ステーA ステーB ラバー カラー ナット ボルト 警告器</p>

注：  は交換部品を示す。  は追加部品を示す。

識別： 対策品の警告器アッセンブリはステー形状が異なる。