
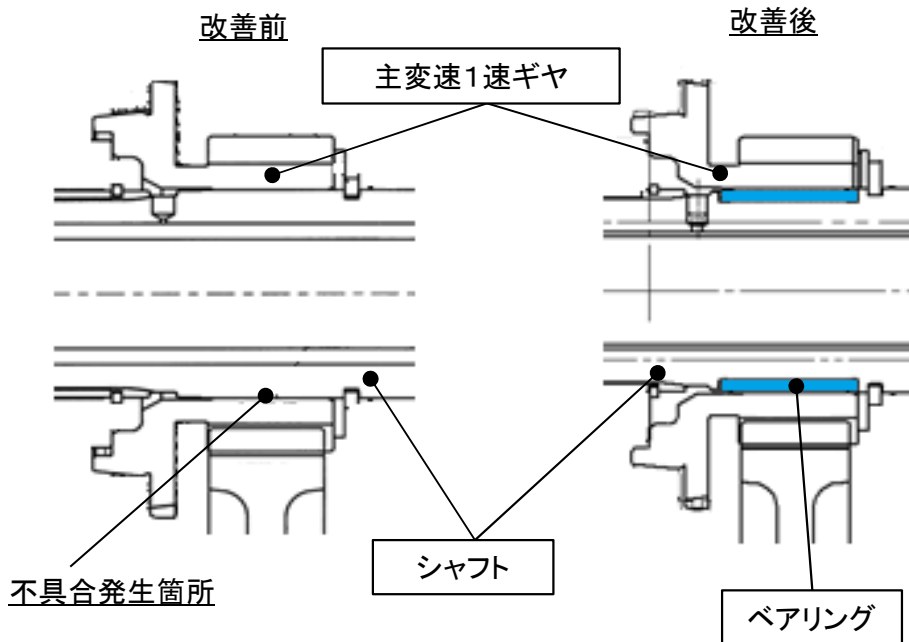


改善箇所説明図

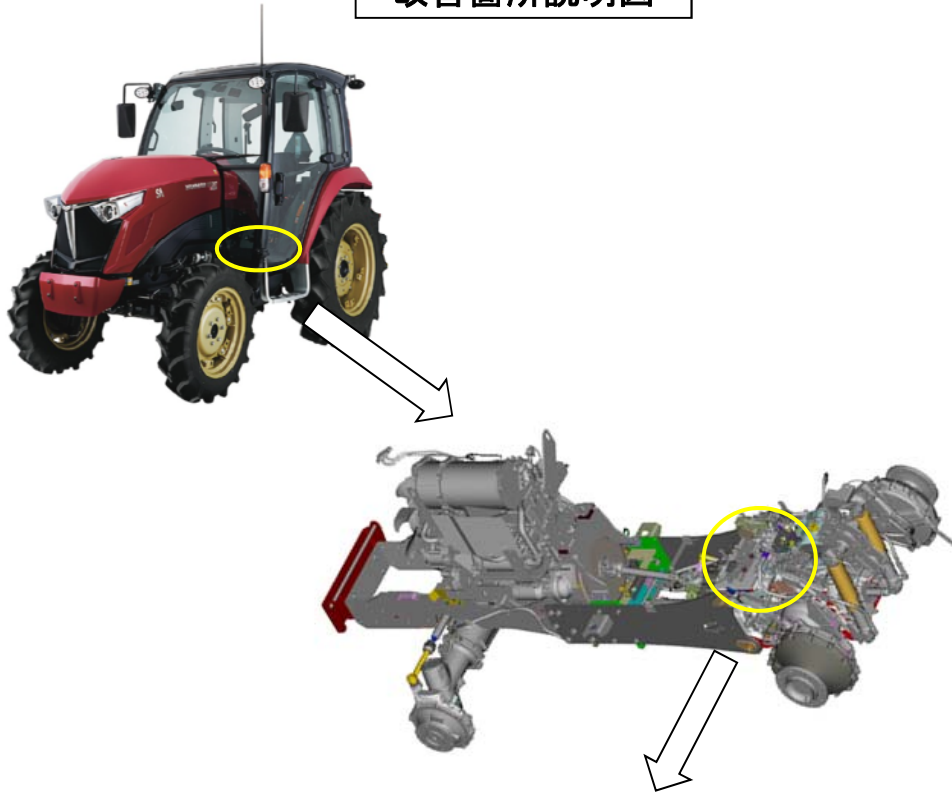

不具合発生箇所

農耕用トラクタの動力伝達装置において、主変速1速ギヤとシャフトの隙間が小さく潤滑油が流れにくい構造ため、潤滑油量が不足し、潤滑不良となるものがある。そのため、当該ギヤとシャフトの摺動部が焼き付き、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

全車両、主変速1速ギヤとシャフトを対策品に交換し、ベアリングを追加する。

は、交換部品及び、追加部品を示す。

識別

トップリンクブラケット左上取付ボルトに白ペンチェック