

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月20日

リコール届出番号	4609	リコール開始日	令和元年11月21日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ヒューズ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	非常点滅表示灯（ハザードランプ）の電気回路において、ヒューズ容量選定が不適切なため、非常点滅表示灯を頻繁に使用した場合、当該ヒューズが作動時の電流で劣化し、断線することがある。そのため、非常点滅表示灯や方向指示器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズを適切な容量の対策品に交換するとともに、ヒューズボックスカバーのヒューズ容量表示を変更する。		
不具合件数	33件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4609のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	SKG-XZB60 SPG-XZB60	「トヨタコースター」	XZB60-1000000～XZB60-1000910 平成29年 1月 6日～令和元年 5月13日	906	
	SKG-XZB70 SPG-XZB70 SDG-XZB70		XZB70-1000000～XZB70-1004210 平成29年 1月 6日～令和元年 5月13日	4,135	
	SKG-XZB60V	「トヨタコースター ビッグバン」	XZB60-0050000～XZB60-0050120 平成29年 1月 6日～平成31年 3月25日	121	
	SKG-XZB70V		XZB70-0050000～XZB70-0050052 平成29年 1月26日～令和元年 5月10日	53	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SKG-XZB60M SPG-XZB60M	「日野リエッセII」	XZB60-0010000～XZB60-0010402 平成29年 1月13日～令和元年 5月10日	403	
	SKG-XZB70M SPG-XZB70M SDG-XZB70M		XZB70-0010000～XZB70-0013192 平成29年 1月10日～令和元年 5月13日	3,148	
	SKG-XZB60Y	「日野リエッセII ビッグバン」	XZB60-0001001～XZB60-0001021 平成29年 7月19日～平成31年 4月20日	21	
	SKG-XZB70Y		XZB70-0001003～XZB70-0001048 平成29年 3月17日～平成31年 4月12日	46	
	(計14型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 1月 6日～令和元年 5月13日	(計8,833台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。