


改善箇所説明図

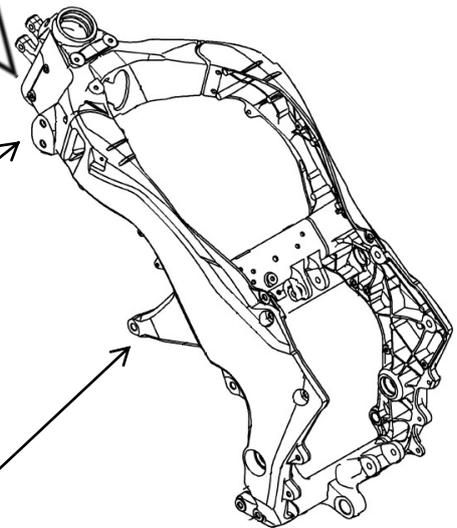

基準不適合発生箇所
(ステアリングヘッドパイプ)

メインフレーム



メインフレームにおいて、鑄造作業が不適切なため、鑄物内部に強度を低下させる空洞が発生しているものがある。そのため、過酷な走行を繰り返すとメインフレームが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングヘッドパイプの鑄造ロット番号を確認し、対象ロットの車両はメインフレームを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：改善済車両には、ステアリングヘッドパイプの鑄造ロット横に白色ペイントを塗布する。