

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月16日

|                                  |   |         |           |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 4639  | リコール開始日 | 令和2年1月16日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター<br>取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215   |         |           |
| 不具合の部位(部品名)                      | エアバッグ装置(インフレーター)  |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。  |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、助手席用エアバッグインフレーターを点検し、該当するインフレーターが装着されているものは、インフレーターを対策品に交換する。   |         |           |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | 0件        |
| 発見の動機                            | 部品メーカーからの情報による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4639のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |           |

| 車名  | 型式               | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                              | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|------------------|--------|--|------------|----|
| スバル | TA-BP5<br>UA-BP5 | 「レガシィ」 | BP5-002061 ~ BP5-005079<br>平成15年 4月24日~平成15年 9月 2日 | 188        |    |
|     | TA-BL5           |        | BL5-002036 ~ BL5-002361<br>平成15年 5月13日~平成16年 2月 2日 | 30         |    |
|     | (計3型式)           | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成15年 4月24日~平成16年 2月 2日            | (計218台)    |    |

(備考)

本届出の対象範囲は、平成26年7月3日提出の届出番号「3382」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。