

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月16日

リコール届出番号	4640	リコール開始日	令和2年1月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグインフレーターを点検し、該当するインフレーターが装着されているものは、インフレーターを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4640のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	LA-GD2	「インプレッサ」	GD2-003194 ~ GD2-011611 平成16年 1月 8日~平成19年 4月20日	653	
	LA-GD3		GD3-002605 ~ GD3-007692 平成16年 1月13日~平成19年 4月20日	405	
	TA-GDA		GDA-014016 ~ GDA-021585 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	1, 249	
	GH-GDB		GDB-025347 ~ GDB-042653 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	2, 725	
	DBA-GDC		GDC-002003 ~ GDC-002370 平成18年 6月 7日~平成19年 4月23日	58	
	DBA-GDD		GDD-002003 ~ GDD-002230 平成18年 6月 8日~平成19年 4月13日	36	
	LA-GG2		GG2-047523 ~ GG2-089937 平成16年 1月 6日~平成19年 4月24日	4, 149	
	LA-GG3 TA-GG3		GG3-028787 ~ GG3-052655 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	2, 190	
	TA-GG9		GG9-010060 ~ GG9-010204 平成16年 1月 7日~平成16年 4月26日	15	
	TA-GGA		GGA-010717 ~ GGA-015101 平成16年 1月 6日~平成19年 4月18日	553	
	DBA-GGC		GGC-002001 ~ GGC-004339 平成18年 6月 6日~平成19年 4月23日	360	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-GGD	「インプレッサ」	GGD-002002 ~ GGD-003280 平成18年 6月 8日～平成19年 4月20日	218	
	(計13型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 1月 6日～平成19年 4月24日	(計12,611台)	

(備考)

本届出の対象範囲は、平成27年5月22日提出の届出番号「3578」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。