


改善箇所説明図

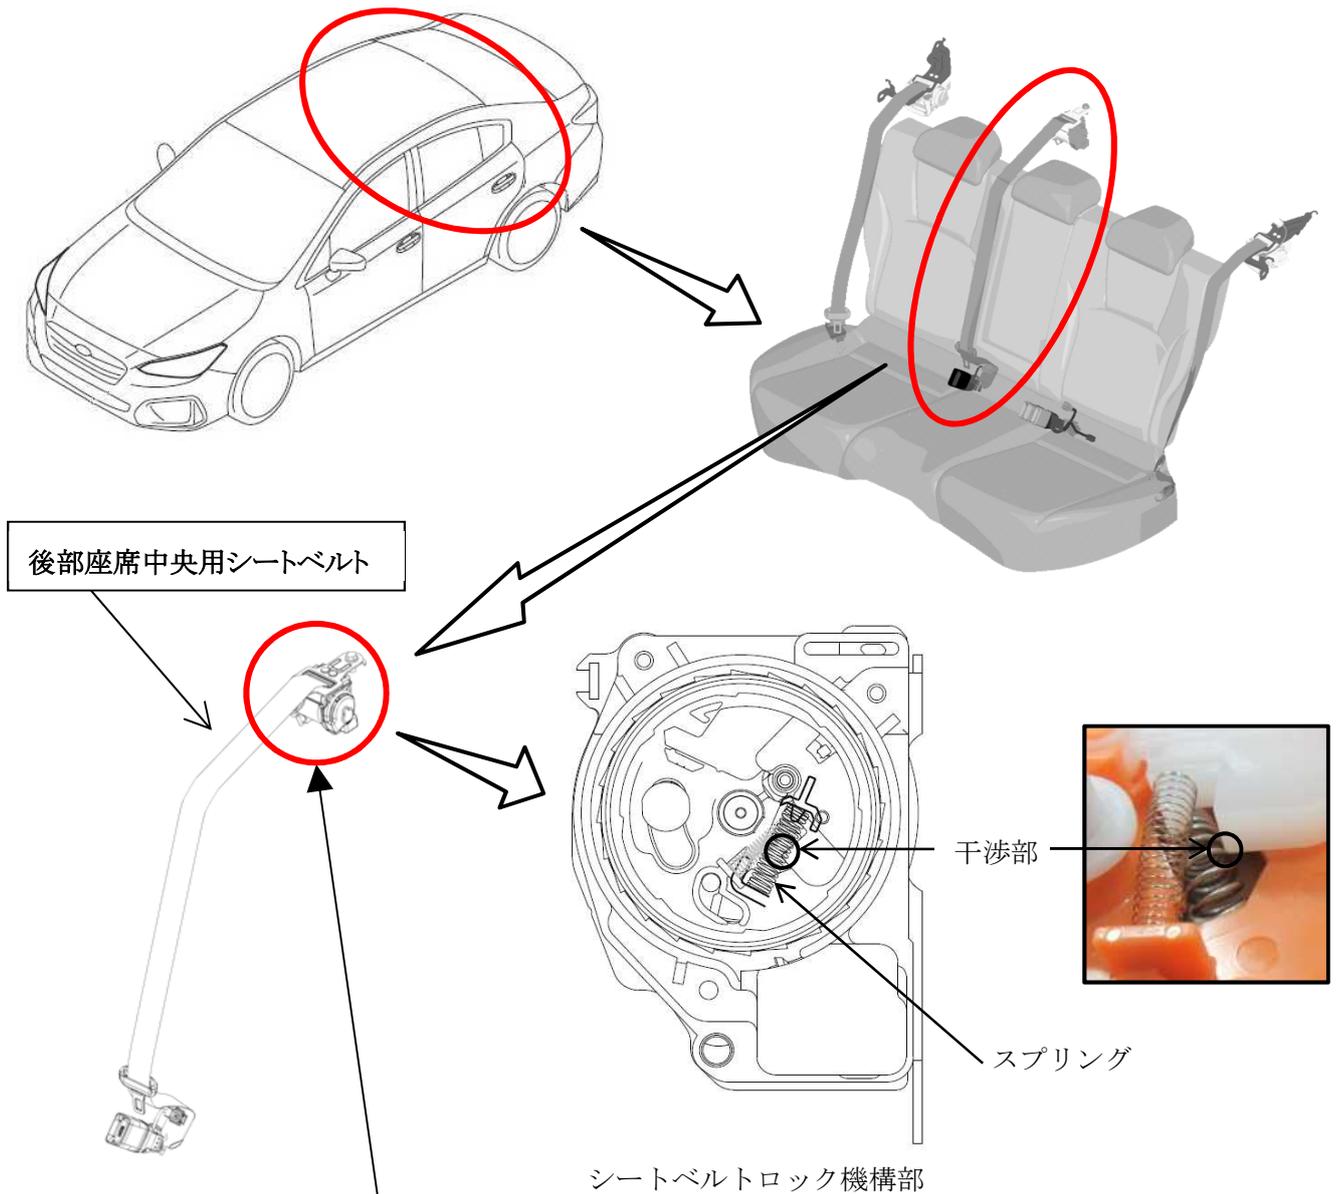

基準不適合発生箇所

後部座席中央用シートベルトにおいて、組付設備の調整が不適切なため、シートベルトロック機構部のスプリングが屈曲して組付けられたものがある。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、シートベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。

改善内容

全車両、後部座席中央用シートベルトを良品に交換する。

識別

打刻車台番号の1桁目の『左』に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。