

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月29日

リコール届出番号	4649	リコール開始日	令和2年1月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト（シートベルトバックル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席シートベルトの非装着時警報装置において、バックル内の警報スイッチ接点の組付けが不適切なため、シートベルト脱着の繰返しにより接点が異常摩耗して、接点間に摩耗粉が堆積することがある。そのため、接点間が短絡し、シートベルトを正しく装着した場合でも警報が解除されないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックルを点検し、該当する場合はバックル内の警報スイッチまたはバックルを良品と交換する。		
不具合件数	114件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4649のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW50	「ブリス」	ZVW50-6000001～ZVW50-6118168 平成27年10月26日～平成30年1月15日	116,280	
			ZVW50-8000001～ZVW50-8077900 平成27年10月26日～平成30年1月15日	76,613	
	DAA-ZVW51		ZVW51-6000001～ZVW51-6085929 平成27年10月26日～平成31年2月28日	65,805	
			ZVW51-8000001～ZVW51-8055104 平成27年10月26日～平成31年3月20日	42,951	
	DAA-ZVW55		ZVW55-8000001～ZVW55-8057941 平成27年10月26日～平成30年1月18日	57,372	
	DLA-ZVW52		「ブリスPHV」	ZVW52-3000101～ZVW52-3070071 平成28年8月31日～平成30年1月18日	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW40W	「プリウスα」	ZVW40-0014462～ZVW40-0033997 平成26年11月10日～平成31年4月23日	4,056	Gグレード、 Sグレード Lセレクション のみ
			ZVW40-3102963～ZVW40-3119350 平成26年10月14日～平成27年11月27日	3,578	
	DAA-ZVW41W		ZVW41-0023229～ZVW41-0083606 平成26年11月7日～令和元年7月29日	12,846	
	ZVW41-3362066～ZVW41-3402912 平成26年10月14日～平成27年11月27日		10,183		
ダイハツ	DAA-ZVW41N	「メビウス」	ZVW41-0024402～ZVW41-0078974 平成26年12月2日～平成31年2月8日	144	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月14日～令和元年7月29日	(計418,929台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。