



改善箇所説明図

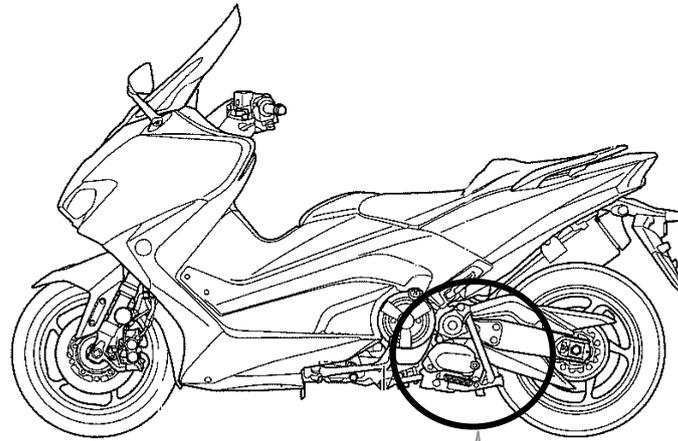

【センタースタンドを立てた状態で後方から見た図】

センタースタンド一式	
①	センタースタンド
②	スプリング
③	ナット (左右)
④	ボルト (左右)

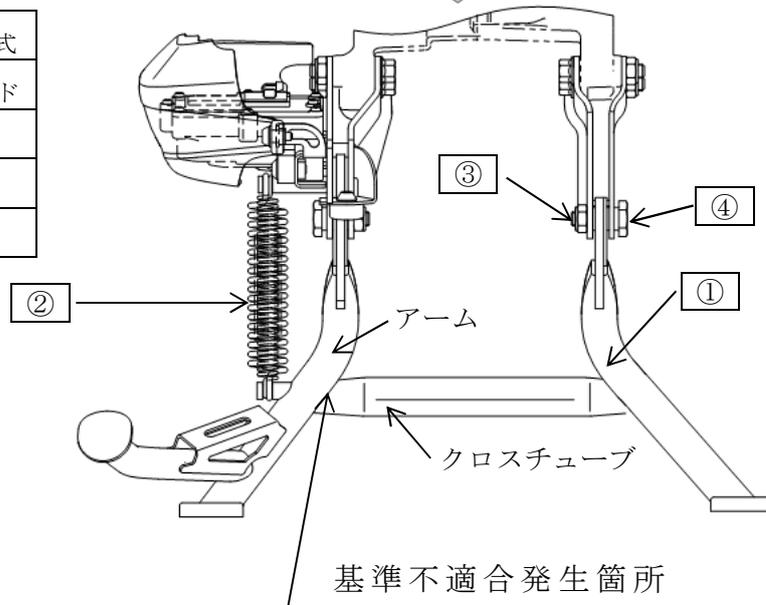

センタースタンドのアームとクロスチューブの左側溶接部において、溶接指示が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、センタースタンドを立てる操作を繰り返すと、当該溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、当該溶接部が破断してセンタースタンドを操作した際に車両が転倒するおそれがある。

改善の内容：全車両、センタースタンド一式を対策品と交換する。

識別：車両左側のセンタースタンドスプリング前側取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。