


改善箇所説明図

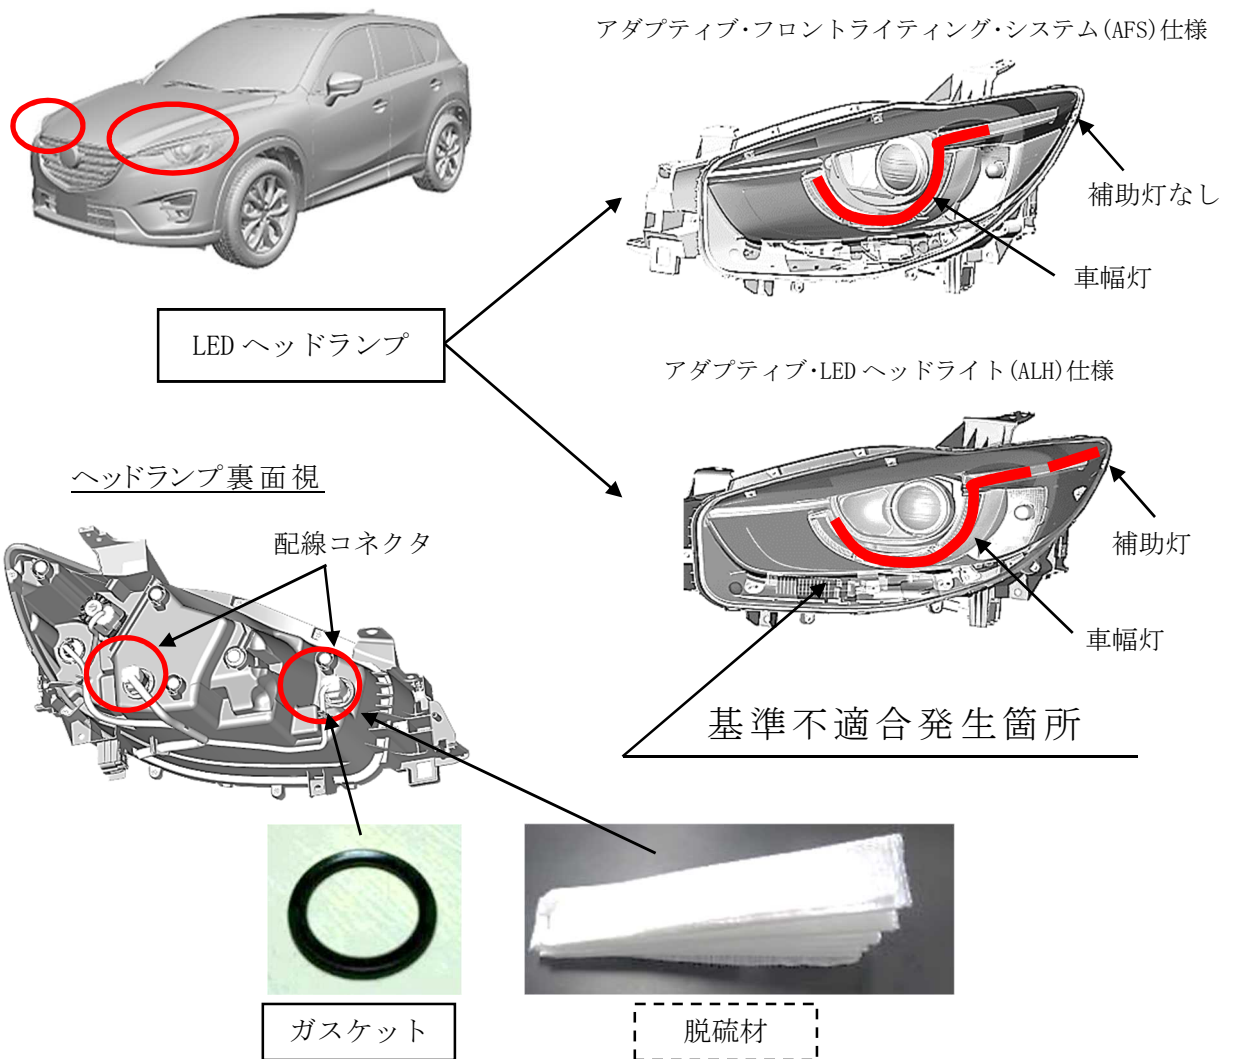

LEDヘッドランプにおいて、配線コネクタ用ガスケットの材質が不適切なため、ガスケットから発生する硫黄成分によりLED回路が腐食することがある。そのため、腐食が進行して回路が断線すると、車幅灯、補助灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容
 全車両、ヘッドランプを点検し、異常がある場合は、ヘッドランプを対策品に交換する。点検の結果、異常が無い場合は、ガスケットを対策品に交換するとともにヘッドランプ内に脱硫材を張り付ける。

識別：右リア・ドア・ロア・ヒンジ取付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。 は、追加する部品を示す。