


改善箇所説明図

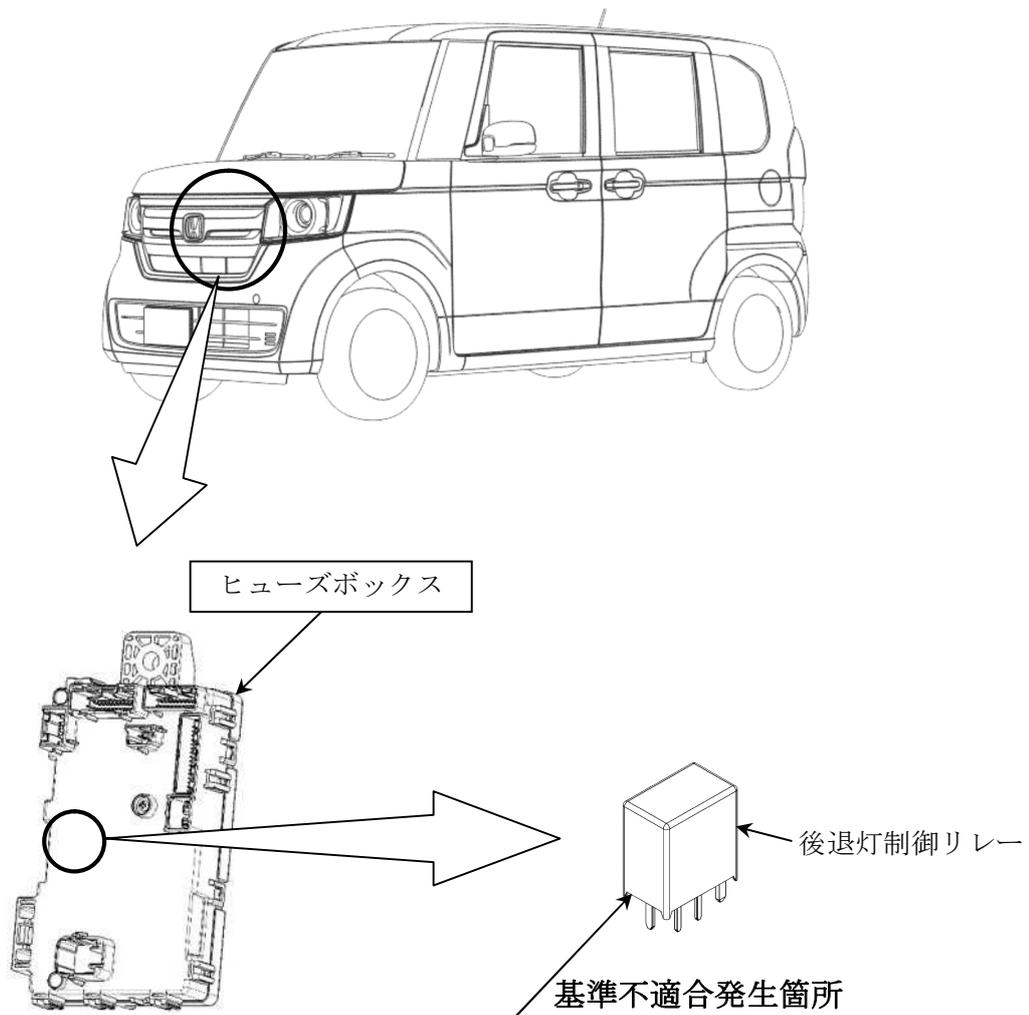

ヒューズボックスにおいて、内蔵される後退灯制御リレーの選定が不適切なため、リレー作動時に生成された金属異物がリレー駆動部に挟まることがある。そのため、当該リレーが導通不良となり、後退灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒューズボックスを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドア下側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。