



改善箇所説明図②

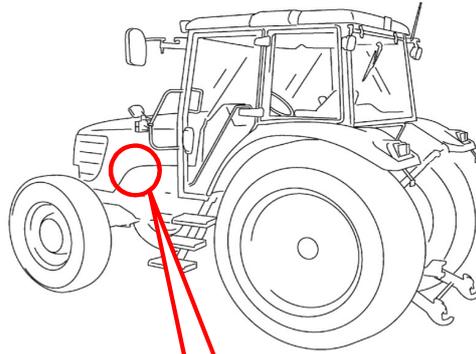

オルタネータ


エンジン

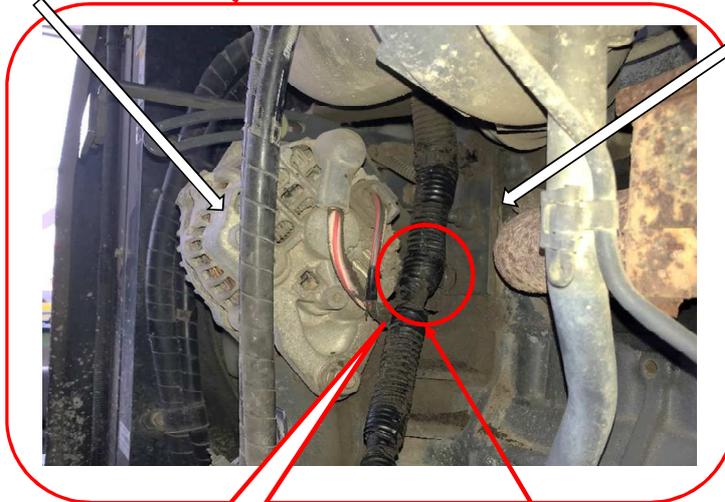

電気配線  
(エンジンハーネス)

エンジン  
スタッドボルト

**基準不適合発生箇所**

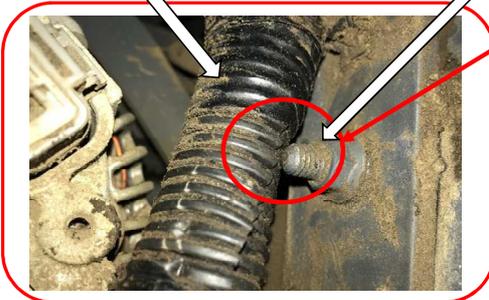

**変更前**



保護材

**変更後**

注:   は点検し交換する部品を示す。  
注:   は追加部品を示す。

〔 農耕用トラクタにおいて、エンジンのスタッドボルト先端が突出しているため、電気配線と干渉するものがある。そのため、走行振動等により、当該電気配線の被覆が摩耗し短絡して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 〕

改善の内容:

全車両、エンジンのスタッドボルトに保護材を追加する。また、電気配線に損傷が見られるものは、電気配線を新品に交換する。

改善後の識別: 改善実施済車は、部品の有無で判断できるので特別な識別表示は行わない。