

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 連絡先  | 自動車局審査・リコール課<br>リコール監理室 |
| TEL  | 03-5253-8111 内線 42361   |
| アドレス | http://www.mlit.go.jp   |

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月14日

|                                  |   |         |           |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 4739  | リコール開始日 | 令和2年5月15日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 三菱自動車工業株式会社<br>代表執行役 加藤 隆雄<br>問い合わせ先：お客様相談センター<br>TEL 0120-324-860  |         |           |
| 不具合の部位(部品名)                      | 緩衝装置(ロアアーム)   |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 前輪緩衝装置の右側ロアアームにおいて、溶接工程での部品の固定が不十分なため、溶接位置がずれ、溶接強度が不十分なものがある。そのため、制動時の負荷により溶接部位がはがれ、走行が不安定になるおそれがある。  |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、右側ロアアームを良品と交換する。  |         |           |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | 無し        |
| 発見の動機                            | 海外市場からの情報による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4739のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |           |

| 車名 | 型式       | 通称名    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                               | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|----------|--------|---|------------|----|
| 三菱 | DBA-V83W | 「パジェロ」 | V83W-1000101～V83W-1100123<br>平成28年10月27日～平成30年1月22日 | 125台       |    |
|    | LDA-V88W |        | V88W-1000101～V88W-1100165<br>平成28年10月26日～平成30年2月21日 | 218台       |    |
|    | DBA-V93W |        | V93W-1000101～V93W-1100151<br>平成28年10月31日～平成30年2月26日 | 246台       |    |
|    | LDA-V98W |        | V98W-1000104～V98W-1100260<br>平成28年10月26日～平成30年2月24日 | 917台       |    |
|    | (計4型式)   | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成28年10月26日～平成30年2月26日              | (計1,506台)  |    |

交換修理用部品が、組付けられた可能性がある車両の範囲

| 車名 | 型式       | 通称名    | リコール対象車の車台番号の<br>範囲及び製作期間  | リコール<br>対象車の台数 | 備考 |
|----|----------|--------|----------------------------|----------------|----|
| 三菱 | LDA-V98W | 「パジェロ」 | V98W-0901319<br>平成28年8月30日 | 1台             |    |
|    | (計1型式)   | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成28年8月30日 | (計1台)          |    |

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

| 対象の部品名          | 部品番号     | 対象部品の出荷期間             | 対象部品数  | 備考 |
|-----------------|----------|-----------------------|--------|----|
| ロアアーム<br>キット RH | 4013A210 | 平成28年10月7日～平成30年4月30日 | 63個    |    |
|                 |          | 合計                    | (計63台) |    |

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。