

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月20日

リコール届出番号	4749	リコール開始日	令和2年5月21日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキ制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両安定制御機能（ビークル・スタビリティ・コントロールシステム：VSC）において、制御プログラムが不適切なため、停車中のアイドリング時の振動を二輪駆動車用スピードセンサが車速と誤検出して、異常判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、VSC等が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ制御コンピュータの異常判定プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	22件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4749のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-KSP210	「ヤリス」	KSP210-0001001～KSP210-0012556 令和元年12月11日～令和2年4月21日	11,373	
	5BA-MXPA10		MXPA10-2000000～MXPA10-2006838 令和元年12月11日～令和2年4月21日	6,829	
	6AA-MXPH10		MXPH10-2000000～MXPH10-2009430 令和元年12月11日～令和2年4月21日	9,420	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月11日～令和2年4月21日	(計27,622台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。