

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月28日

リコール届出番号	外-3039	リコール開始日	令和2年5月29日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. 製作国：イギリス 社長 西本 準 製作者名：HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	64件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No. 3039のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ ザ ユーケー	DBA-FK7	「シビック」	FK7-1010686～FK7-1013145 平成30年8月21日～平成30年12月5日	2,460	
			FK7-1100001～FK7-1102010 平成30年12月7日～平成31年3月15日	2,010	
	DBA-FK8		FK8-1101369～FK8-1102374 平成30年8月23日～平成30年12月4日	826	
			FK8-1200001～FK8-1202276 平成30年12月7日～令和元年9月13日	2,276	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年8月21日～令和元年9月13日	(計7,572台)	