


改善箇所説明図

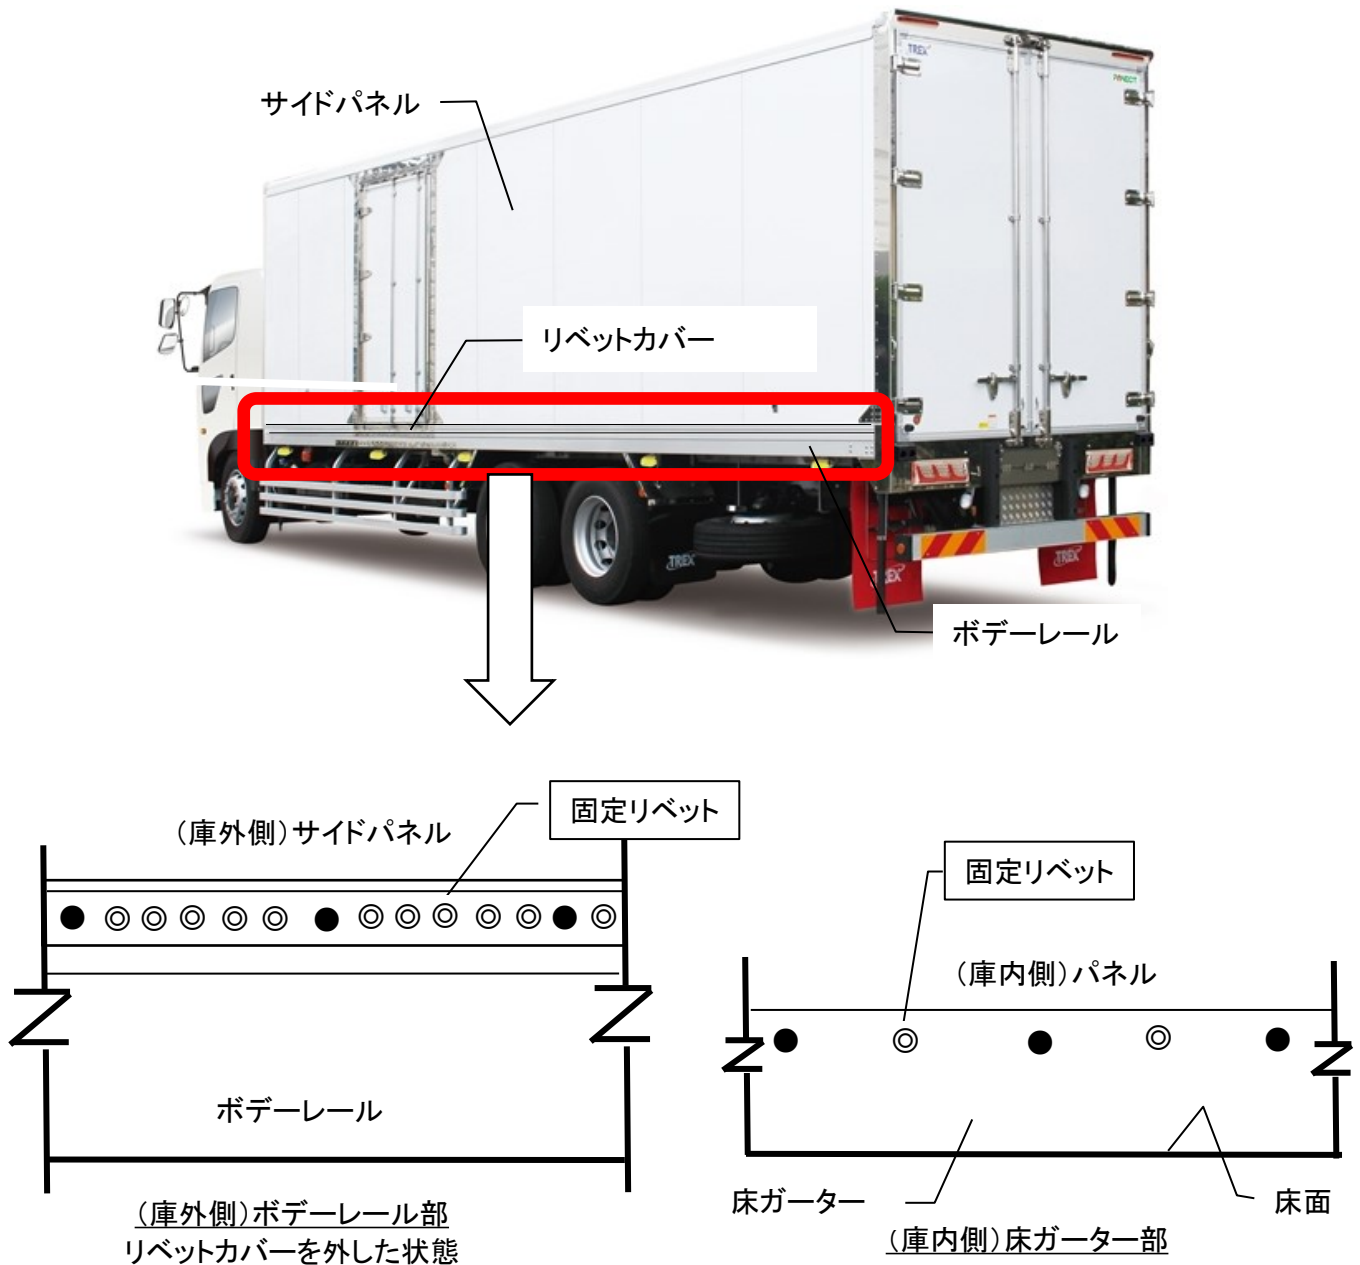

□ は追加部品を示す。

バン型冷蔵冷凍トラックにおいて、ボデーレールとサイドパネルの接合部の施工管理が不適切なため、当該接合部の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の負荷により接合部に亀裂が生じ、ボデーレールが剥がれ、最悪の場合、破断してタイヤに接触し、走行できなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ボデーレールとサイドパネル接合部及び庫内床ガーター部の固定リベットを追加並びに再取り付けを行う。

識別：改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4786のステッカーを貼付けする。