


# 改善箇所説明図(型式: YDM-WA133A 通称名:WA40-8)

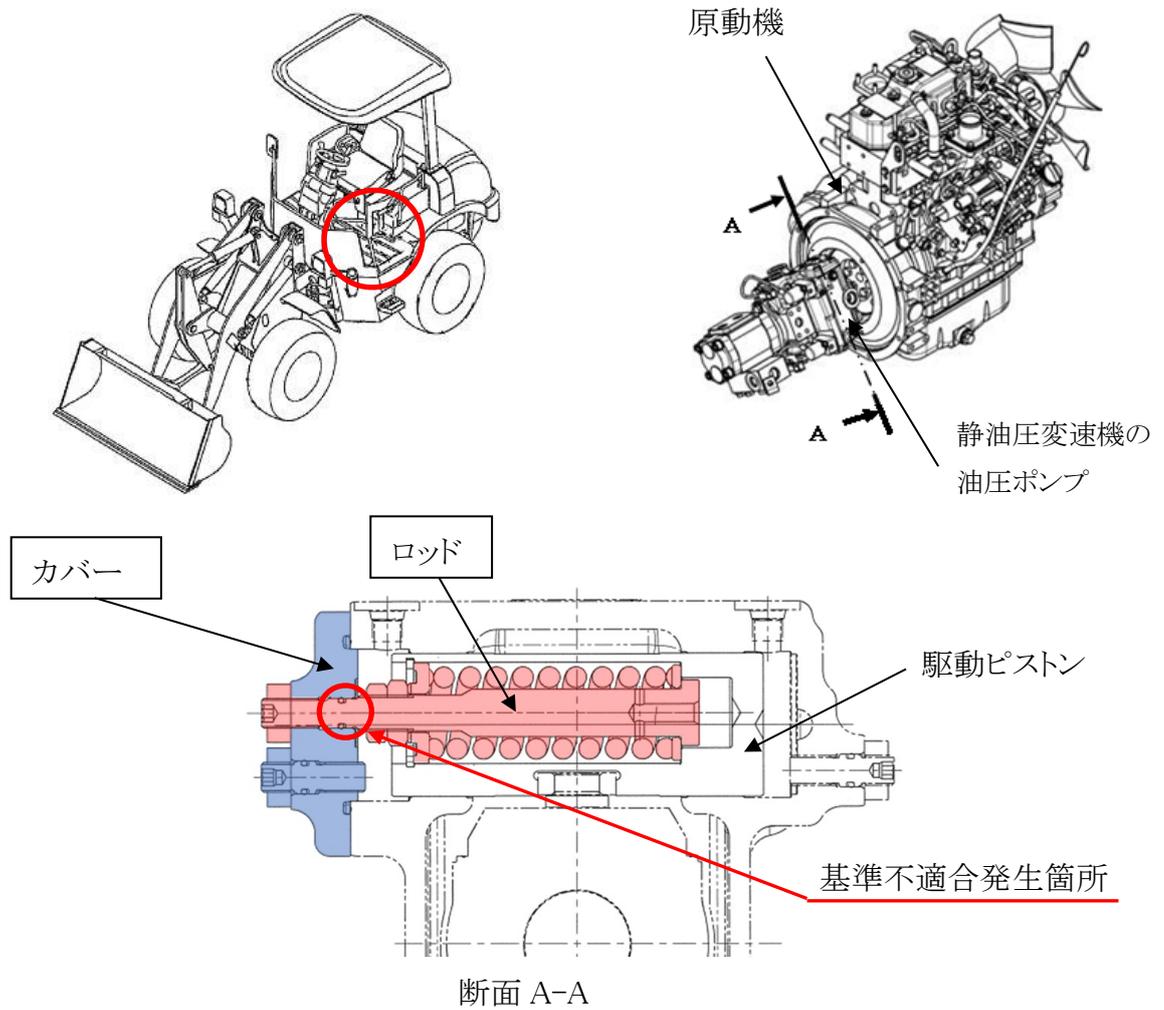

注：  は、交換部品を示す

ショベル・ローダの静油圧変速機の油圧ポンプにおいて、車両の前後進を切り替える駆動ピストンのロッドとカバーの部品精度が不適切なため、前後進の切り替え操作を頻繁に行うと、当該ロッドが折損するものがある。そのため、駆動ピストンが後進の位置から切り替わらなくなり、操作レバーを中立または前進に操作しても車両が後進するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、駆動用ピストンのロッド、およびカバーを対策品と交換する。

識別：カバーに外観でわかる加工を入れ識別する。

