


改善箇所説明図



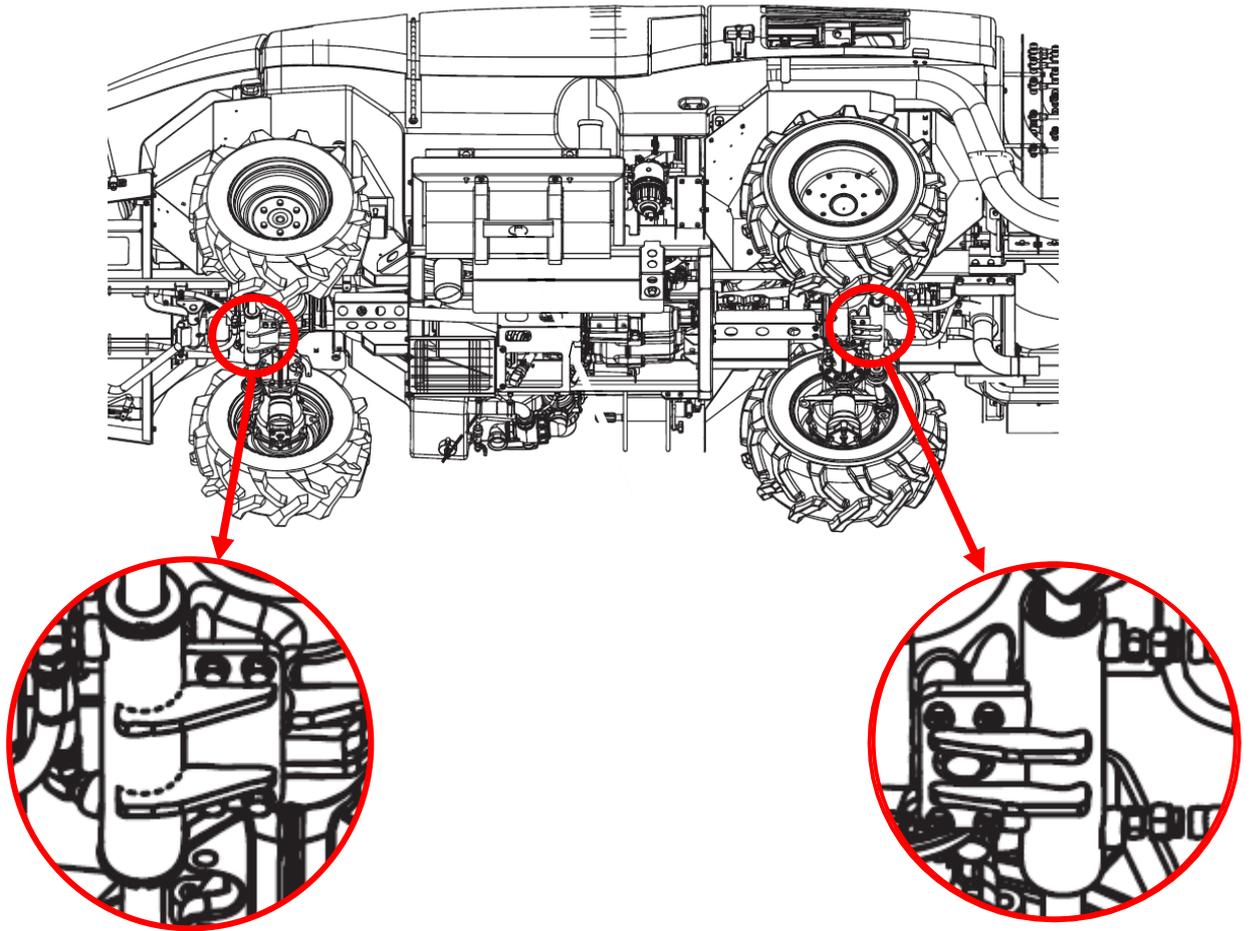


不具合の内容

四輪操舵の農業用薬剤散布車のかじ取装置において、かじ取装置の取付けボルトの締付トルクが不適切なため、操舵時にストッパに当てる操作を繰り返すと取付けボルトに緩みが発生するものがある。そのため、取付けボルトが脱落し、操舵が出来なくなるおそれがある。

改善内容

全車両、前輪及び後輪のかじ取装置の取付けボルトと座金を変更し、締付トルクを上げて締め付け、かつ座金によるボルトの回り止めを行う。

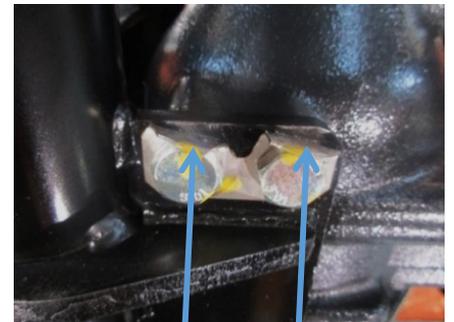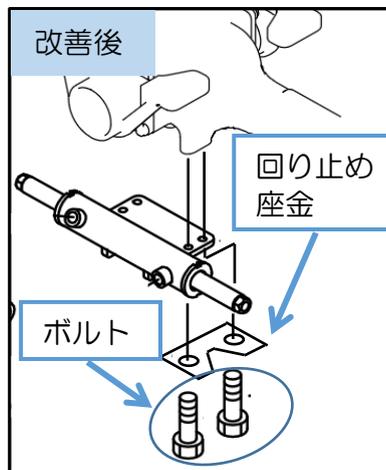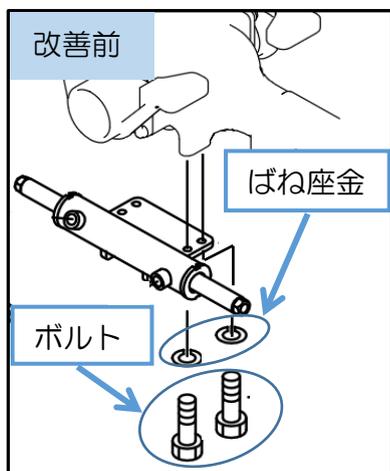

ボルト締め付後、回り止め座金を折り曲げる。

※ 内は交換部品を示す。

識別

車体番号打刻の左横部に緑シールを貼りつける。