


改善箇所説明図

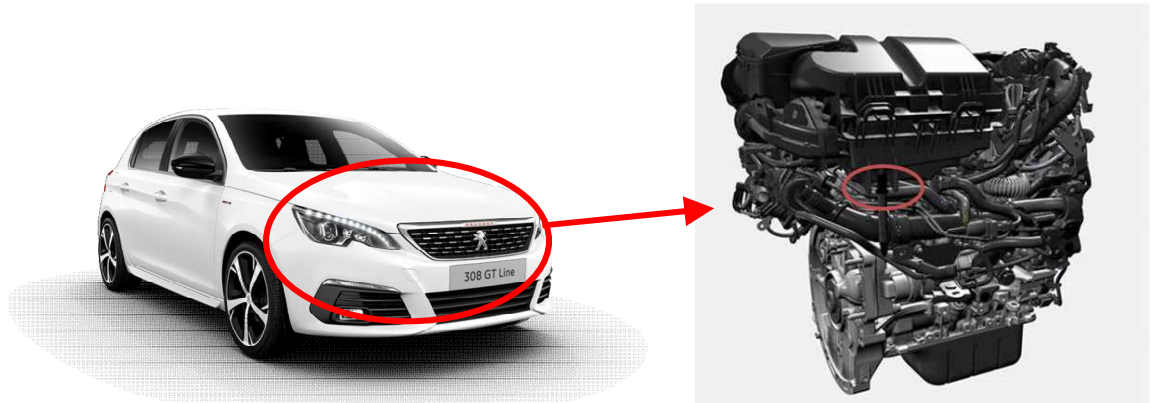

EGR バルブ冷却水ホース、
エアフィルターハウジング

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

EGRバルブ冷却水ホースにおいて、配索設計が不適切なため、当該ホースとエアフィルターハウジングとのクリアランスが小さくなり、走行中の振動により接触することがある。そのため、当該ホースが損傷し冷却水が漏れ、最悪の場合、エンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアフィルターハウジングのリップをカットする。なお、EGRバルブ冷却水ホースが損傷している場合は、当該ホースを新品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段左側に黄ペイントを塗る。