
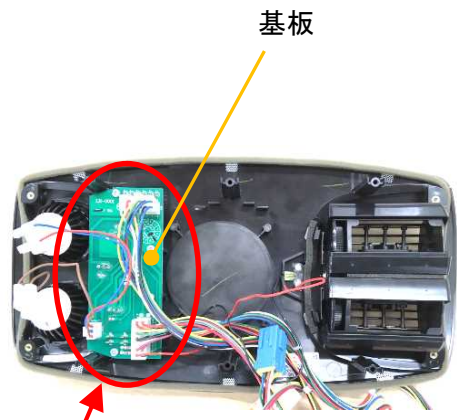


改善箇所説明図

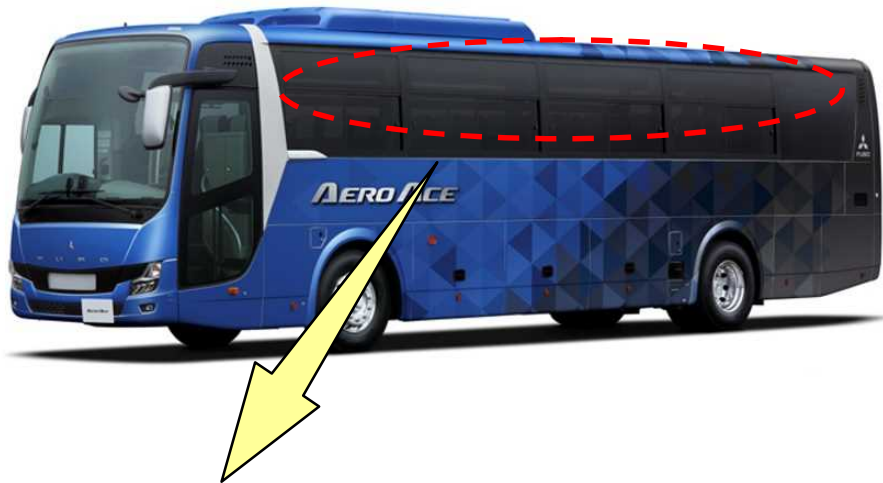

基板

《サービスセット内部》

基準不適合発生箇所

大型観光バスにおいて、客席上部のサービスセット（読書灯、エアコン吹き出し口、停車ボタン、スピーカー等を装備）の基板の防水性が不適切なため、エアコンダクト内で発生したダスト状の異物を含んだ結露水が当該基板のコネクタに到達する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異物がコネクタ底部に蓄積されて端子間が短絡し、読書灯の不点灯や停車ボタンの誤作動等が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、サービスセットの基板上部に被水防止カバーを追加し、基板にシリコンが塗布されていないものはシリコンを塗布すると共に、基板に繋がるハーネスの配策を変更する。

また、当該基板とハーネスのコネクタを点検し、熱による不具合が認められたものは新品に交換する。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB209」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。