

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42354

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月6日

リコール届出番号	4803	リコール開始日	令和2年10月6日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 平野 耕太郎	問合せ先：日立建機株式会社 品質保証統括部 サービス部 ホイールローダサービスグループ Tel：0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料電磁ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダの燃料ポンプにおいて、ポンプ内部の永久磁石の選定が不適切なため、低温時に減磁が発生し、モータが高回転・高電流となりモーターブラシが異常摩耗するものがある。そのため、接点不良が生じ、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近又は運転席前部カバーにNo.4803のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	WDP-H79	「ZW100-5B」	H79-10002～H79-12809 平成26年05月30日～平成29年08月30日	2510	
	WDP-H78	「ZW120-5B」	H78-10002～H78-10460 平成26年06月09日～平成29年08月30日	401	
	YDP-H88	「ZW100-6」	H88-10003～H88-11743 平成29年12月01日～令和2年06月22日	1436	
	YDP-H87	「ZW120-6」	H87-10026～H87-10278 平成30年03月26日～令和2年06月23日	213	
	YDR-LADA	「ZX125W-6」	LADA0C00002001～LADA0C00002303 平成29年09月01日～令和2年06月11日	253	
KCM	WDP-50D1	「50Z7」	H79-00101～H79-00367 平成26年05月21日～平成28年02月25日	224	
	WDP-60D1	「60Z7」	H78-00101～H78-00180 平成26年07月14日～平成28年01月14日	67	
トヨタ	YDP-8SDT21	「8SDT21」	8SDT21-10011～8SDT21-10020 平成30年12月12日～令和2年3月17日	6	
	(計8型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年05月21日～令和2年6月23日	(合計5,110台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
 本届出は、平成30年7月20日付けの届出番号「4300・4301」にてリコール届出を行っていますが、新たに不具合の原因が発見されたため、再度リコール届出を実施するものです。