




改善箇所説明図

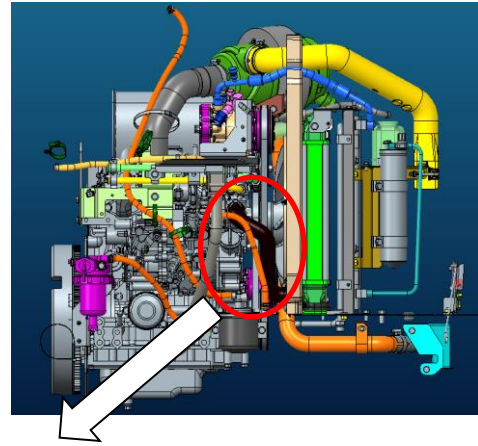



改善前



改善後

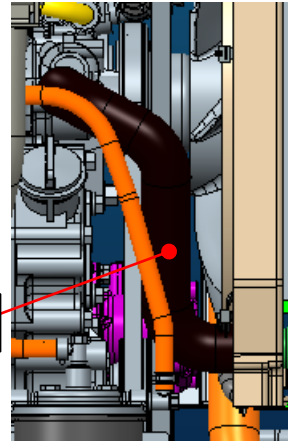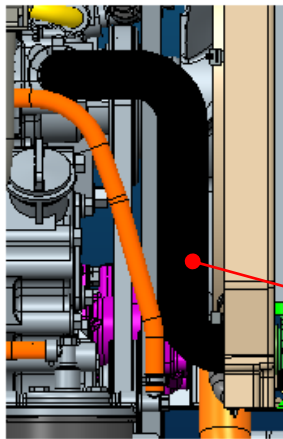

冷却水ホース

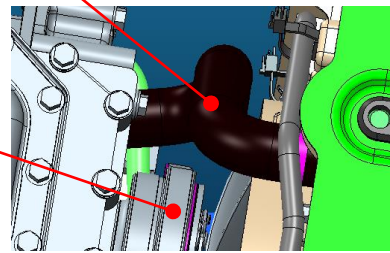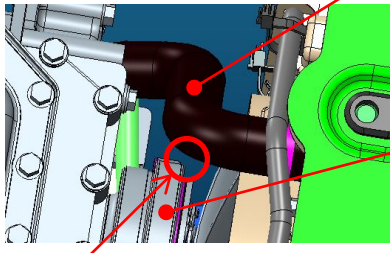

ベルト

 
不具合発生箇所

不具合発生箇所

農耕用トラクタの冷却水ホースにおいて、コンプレッサーのベルトとの隙間が不適切なため、ベルトが伸びると冷却水ホースとベルトが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、冷却水ホースが損傷し、冷却水が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、冷却水ホースを対策品に交換する。なお、コンプレッサーベルトが損傷している場合は、当該ベルトを新品に交換する。

 は交換部品を示す。

識別

ホースの形状で識別可。