

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月15日

リコール届出番号	4819	リコール開始日	令和2年10月16日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプにおいて、構成部品の生産管理が不適切なため、樹脂部品の密度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部品が熱収縮し、最悪の場合、LED素子が周辺部品との干渉によって破損し、制動灯及び尾灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビネーションランプを良品と交換する。		
不具合件数	314件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4819のステッカーを令和2年10月31日まで貼付する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0121518～LA150S-0140070 平成29年7月21日～平成29年12月4日	8,019	カスタムが対象
			LA150S-1059376～LA150S-1065389 平成29年7月21日～平成29年12月4日	1,703	
	DBA-LA160S		LA160S-0028528～LA160S-0032228 平成29年7月21日～平成29年12月4日	1,585	
			LA160S-1010303～LA160S-1012033 平成29年7月21日～平成29年12月4日	491	
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0022222～LA150F-0024204 平成29年7月21日～平成29年12月1日	979	
	DBA-LA160F		LA160F-0010021～LA160F-0010892 平成29年7月21日～平成29年12月4日	433	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月21日～平成29年12月4日	(計 13,210 台)	