


改善箇所説明図

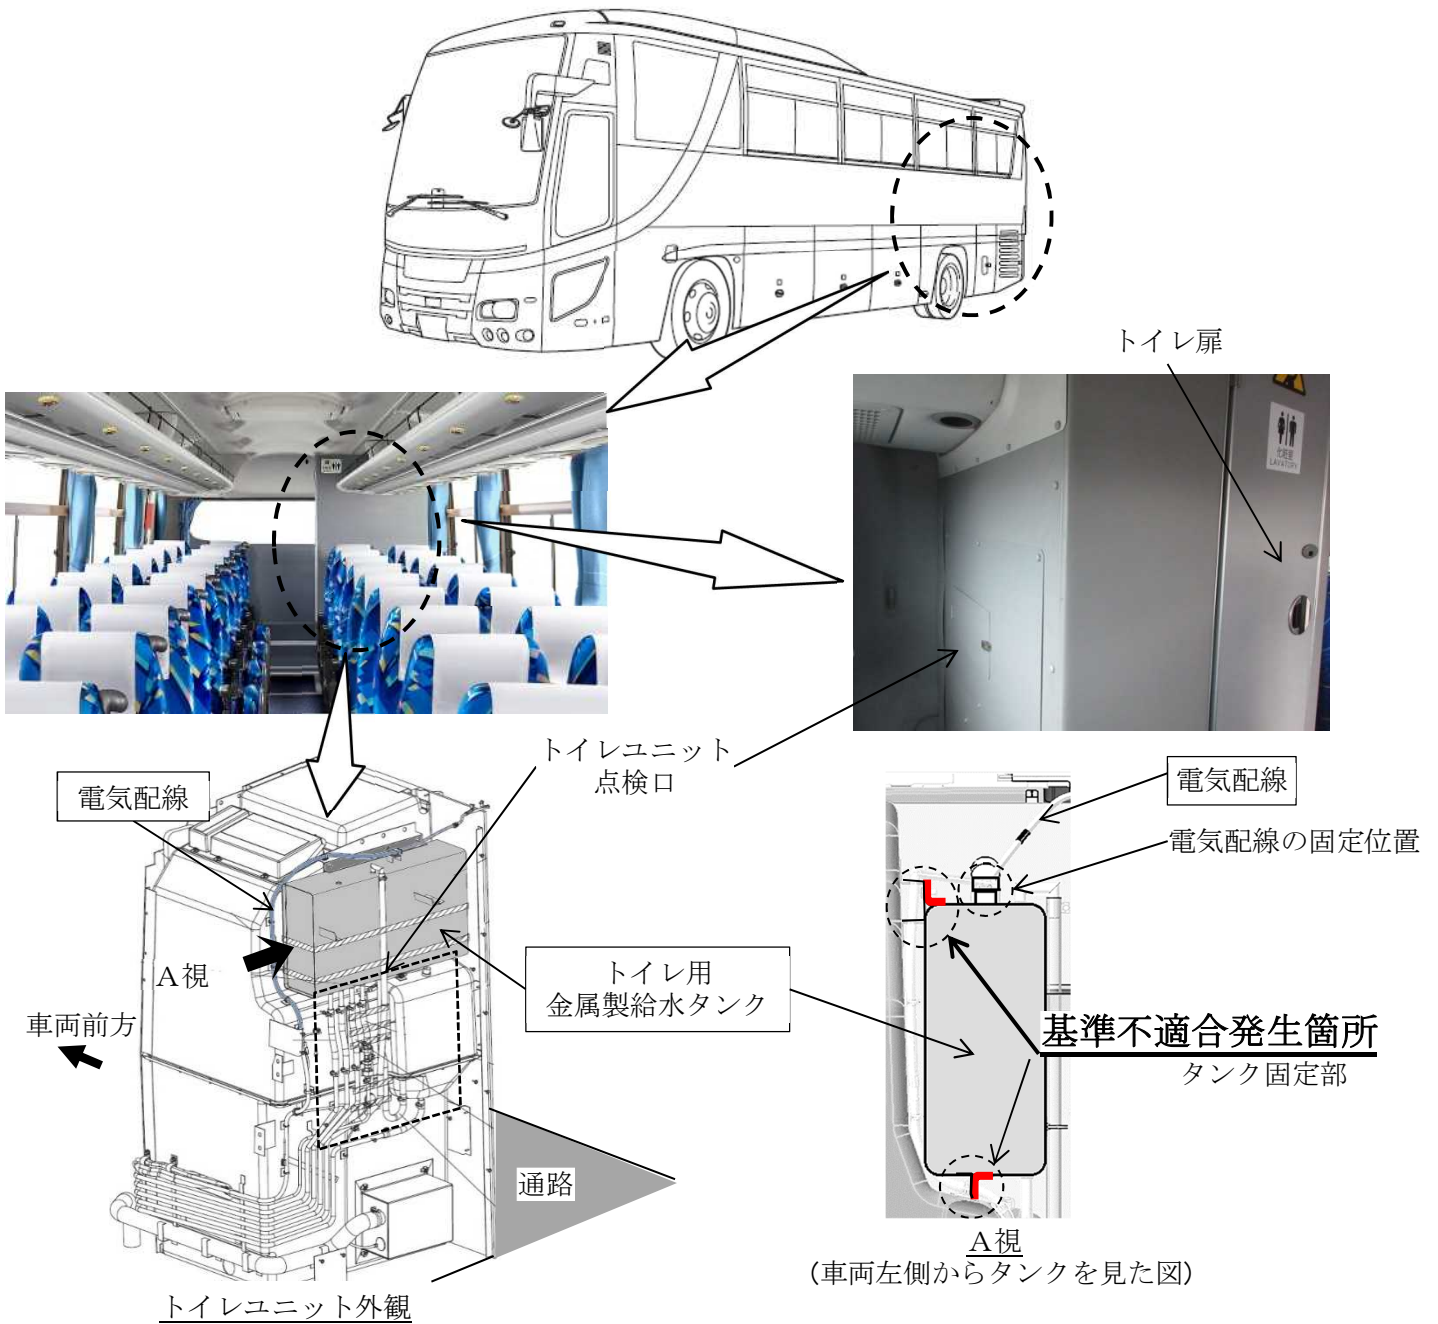

注： は措置する部品を示す。

大型バスのトイレ用金属製給水タンクにおいて、タンク固定部の強度が不足しているため、固定部が損傷してタンクが脱落することがある。そのため、タンクに固定されているトイレ用電気配線が損傷して、火災に至るおそれがある。

改善の内容：

給水タンクの改善措置準備に時間を要することから、以下の措置を行う。

- ①全車両、給水タンク固定部を点検し、暫定的にベルトで固定する。
なお、タンクが脱落している場合には新品タンクに交換する。
- ②全車両、トイレ用電気配線の損傷有無を点検し、固定位置と配索を変更する。
なお、配線が損傷している場合には補修する。

給水タンクの改善措置が準備できた時点で、改善措置の方法を変更する。

識別：改善済車両には運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの下側中央に黄色ペイントを塗布する。