

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月26日

リコール届出番号	4868	リコール開始日	令和2年11月27日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置(後輪ブレーキキャリパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪のブレーキキャリパーにおいて、駐車ブレーキ駆動用シャフトの組み付けばらつきにより錆防止用の塗装が剥がれることがある。そのため、シール部からシャフト部に水が浸入すると、シャフトに錆が発生し、そのままの状態で使用を続けると、シャフトの錆がキャリパー内部まで進行しシャフトの回転が阻害され、駐車ブレーキの制動力が低下し、最悪の場合、駐車中の車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキキャリパーを確認し、対策前品の場合はブレーキキャリパーを対策品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-1102504～CV1W-1105515 平成28年1月30日～平成28年5月23日	3,007台	
	DBA-CV2W		CV2W-1100326～CV2W-1100633 平成28年2月2日～平成28年5月23日	308台	
	DBA-CV5W		CV5W-1100371～CV5W-1100737 平成28年2月2日～平成28年5月23日	355台	
	DLA-GG2W	「アウトランダー PHEV」	GG2W-0309221～GG2W-0311583 平成28年1月29日～平成28年5月24日	2,362台	
	DBA-GF7W	「アウトランダー」	GF7W-0301064～GF7W-0301513 平成28年1月29日～平成28年5月23日	450台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	DBA-GF8W	「アウトラン ダー」	GF8W-0302042～GF8W-0302756 平成28年1月29日～平成28年5月27日	715 台	
	DBA-GA4W	「RVR」	GA4W-0501589～GA4W-0501957 平成28年1月28日～平成28年5月20日	359 台	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年1月28日～平成28年5月27日	(計 7,556 台)	

備考：本件は、平成30年1月25日付け届出番号「4168」にて届出を行ったリコールにおいて、届出対象外とした一次対策品について当該リコールと同様の不具合が発見されたことから、対象範囲を追加するものである。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の部品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
リヤブレーキキャ リパーキット LH	4605B649	平成28年3月25日～平成28年7月7日	34 個	
リヤブレーキキャ リパーキット RH	4605B650	平成28年3月16日～平成28年6月28日	35 個	
		合計	(計 69 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。