


改善箇所説明図①

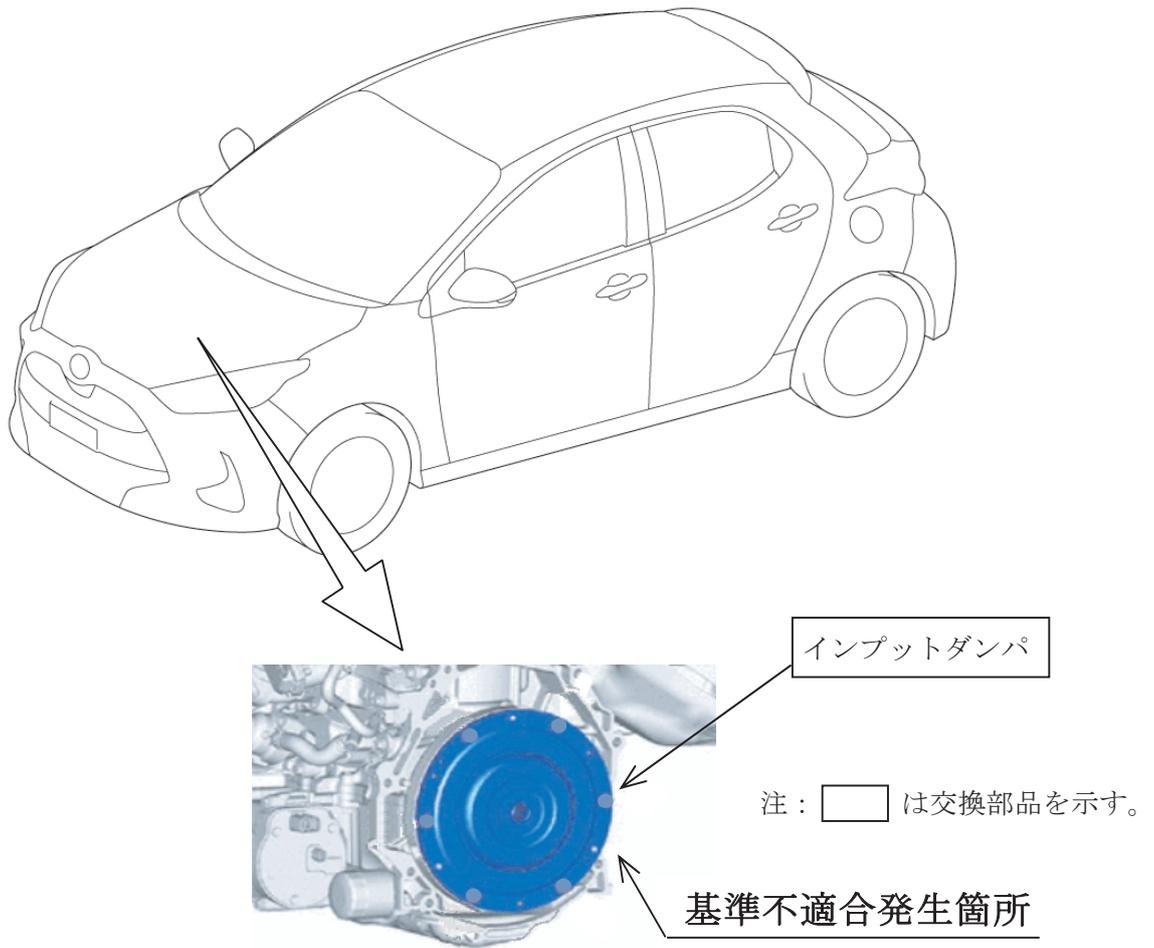

ハイブリッドトランスアクスルのインプットダンパにおいて、防錆油の塗布が不適切なため、ダンパの動力伝達部に付着することがある。そのため、急加速の際、当該ダンパに異常な滑りが生じて警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、インプットダンパを良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。