


# 改善箇所説明図

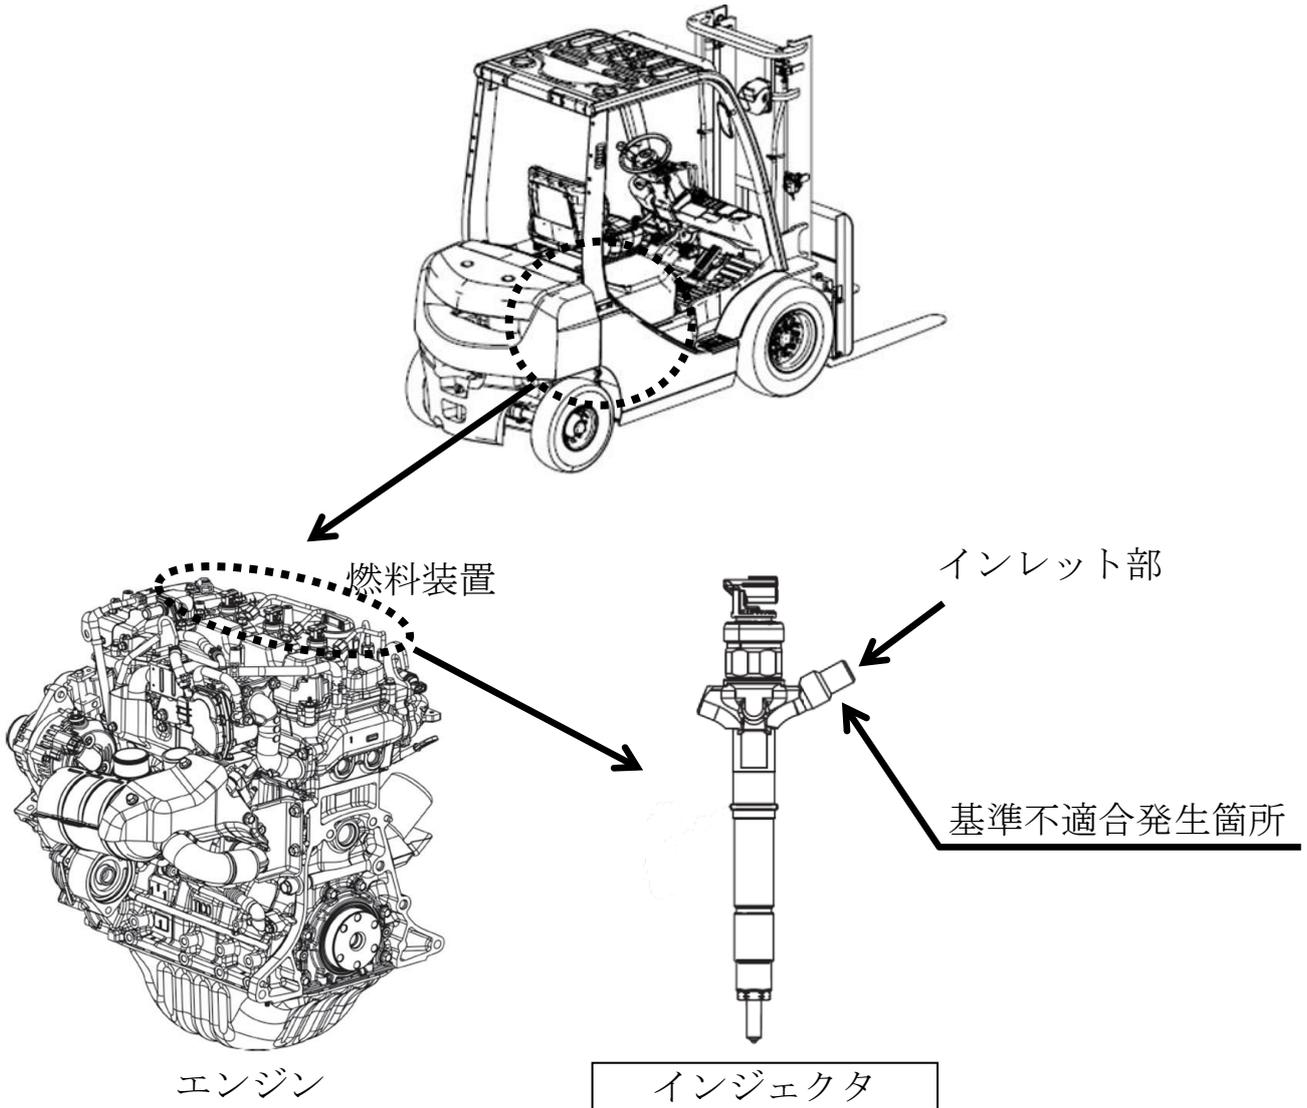

注：  は交換部品を示す。

## 不具合の内容

エンジン式フォークリフト及びショベルローダの燃料装置において、インジェクタ本体成型時の条件管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、コモンレール圧力の繰り返しによりインジェクタのインレット部に亀裂が発生し、燃料漏れに至るおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、インジェクタを良品に交換する。

## 識別

フロントプロテクターの前面にリコール届出番号入りのステッカーを貼付する。