



改善箇所説明図

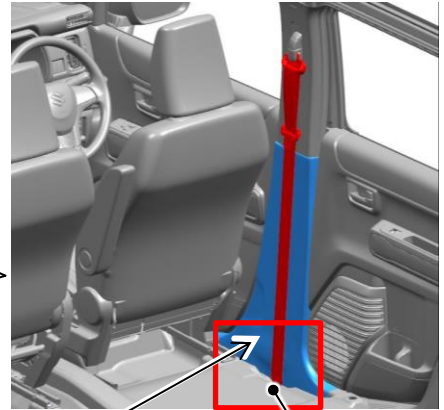

シートベルト
固定ブラケット

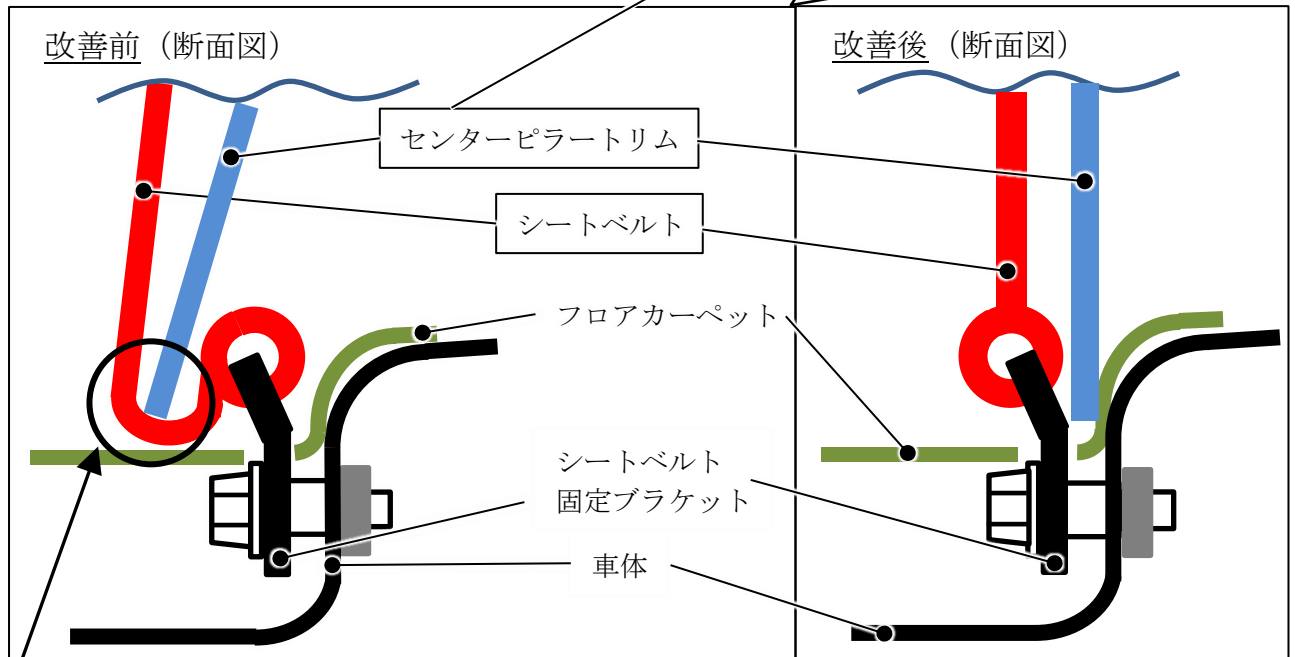

基準不適合発生箇所

フロントシートベルトにおいて、組立指示が不適切なため内装部品のセンターピラートリムに挟まれ、当該シートベルトがたるんで組み付けられているものがある。そのため、衝突時にベルトのたるみ分が引き出されることで、乗員拘束が遅れて怪我の程度が大きくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントシートベルトを点検し、たるんで組み付けられているものは正規の位置に修正する。

識別： IDプレートに白色のシールを貼付する。

注： は正しい位置に組み付ける部品を示す。