

改善箇所説明図




不具合発生箇所

エンジンマウントブラケット

保護チューブ

エンジンハーネス

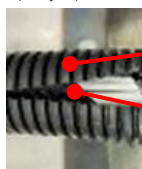

コルゲートチューブ

電線

改善後



不具合発生箇所

農耕用トラクタのエンジンハーネスにおいて、配策指示が不適切なため、当該ハーネスとエンジンマウントブラケットが干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、振動等によりハーネス内の電線を保護するコルゲートチューブのすり割りが開き、電線の被膜がエンジンマウントブラケットと接触し、最悪の場合、配線が損傷しエンジンが停止や前照灯が不点灯等に至るおそれがある。

改善内容

全車両、エンジンハーネスの当該箇所に保護チューブを追加する。なお、ハーネス内の電線の被膜が損傷している場合は、新品に交換する。

は追加部品を示す。

識別

保護チューブの有無で識別