

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 4月 8日

リコール届出番号	4929	リコール開始日	令和 3年 4月 9日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	樹脂製燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、ブリーザパイプが燃料タンクに適切に溶着されていないものがある。そのため、使用過程における車両振動等により溶着部が剥がれ、燃料を満タンに給油すると当該溶着部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを点検し、ブリーザパイプの溶着が不適切な場合、燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MA26S	「ソリオ」	MA26S-267282～MA26S-269841 令和2年7月3日～令和2年10月26日	1,109	2WD車のみ
	DAA-MA36S		MA36S-276836～MA36S-280679 令和2年7月3日～令和2年10月24日	1,532	
			MA36S-788431～MA36S-794635 令和2年7月3日～令和2年10月26日	2,517	
	DAA-MA46S		MA46S-251680～MA46S-251835 令和2年7月6日～令和2年9月25日	77	
			MA46S-754144～MA46S-754517 令和2年7月3日～令和2年9月25日	175	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MN71S	「クロスビー」	MN71S-169166～MN71S-171974 令和2年7月3日～令和2年9月15日	987	2WD車のみ
	4AA-MN71S		MN71S-200002～MN71S-202787 令和2年9月28日～令和2年11月2日	794	
	5AA-FF21S	「イグニス」	FF21S-201830～FF21S-202870 令和2年7月3日～令和2年11月4日	305	
三菱	DAA-MB36S	「デリカD：2」	MB36S-254418～MB36S-254813 令和2年7月6日～令和2年10月1日	147	
			MB36S-754211～MB36S-754662 令和2年7月6日～令和2年10月24日	143	
	DAA-MB46S		MB46S-250384～MB46S-250392 令和2年7月30日～令和2年9月17日	6	
			MB46S-750923～MB46S-750942 令和2年7月15日～令和2年9月23日	10	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年7月3日～令和2年11月4日	(計7,802台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
タンク、フューエル	89101-81P02	令和2年7月8日～令和2年10月9日	9	2WD車のみ
合 計			(計9個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。