


改善箇所説明図

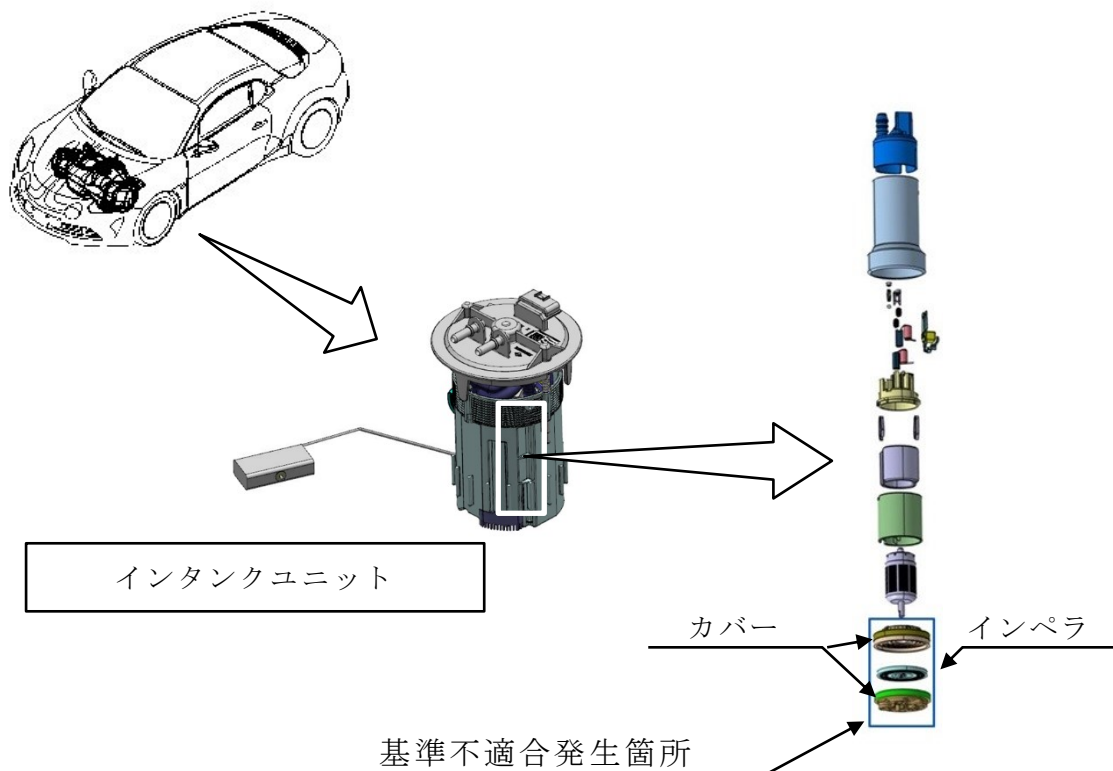

注: は、交換する部品を示す。

燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラとカバーのクリアランス設計が不適切なため、燃料温度の上昇によって樹脂製インペラが変形することがある。そのため、カバーと接触し、燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インタンクユニットの部品番号を確認し、対策前の場合はインタンクユニットを対策品に交換し、エンジン制御ユニットのプログラムを最新のプログラムに書き換え、対策品のインタンクユニットの場合はエンジン制御ユニットのプログラムを最新のプログラムに書き換える。

識別

ブルーステッカーの空欄に0DHK と記入し、トランク床面の右側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
 寸法：縦6.5cm、横7.5cm
 色：青地に黒枠を印刷



0DHK	