


改善箇所説明図

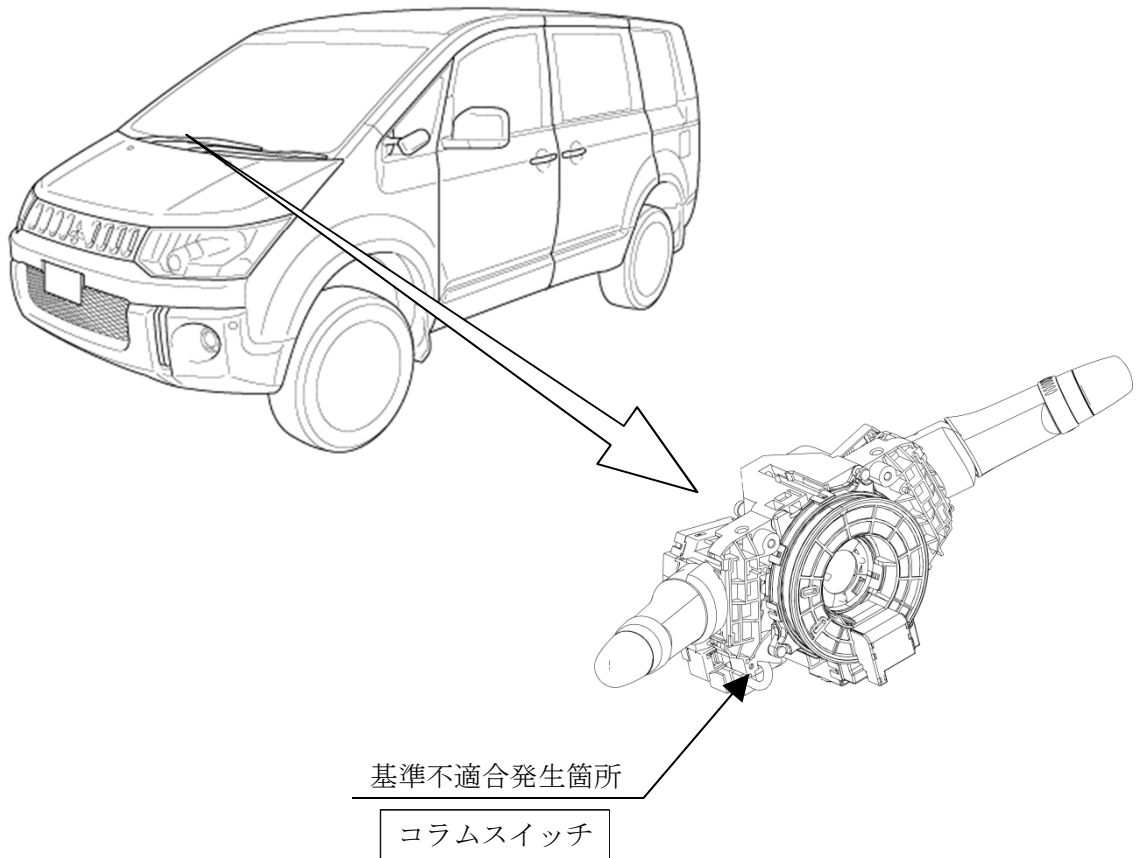

コラムスイッチにおいて、内部配線を繋ぐコネクタ端子の加締めが不十分なため、端子と配線の隙間に絶縁物が生成され、導通不良となることがある。そのため、前照灯、車幅灯、前部霧灯、尾灯、番号灯および当該スイッチ連動の車室内照明が不灯、あるいは点滅、または、方向指示器が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、コラムスイッチの内部配線を対策品と交換する。

注：図中の 内は、内部配線を交換する部品を示す。

識別：運転者席側ドアアッパーヒンジのドア側取付けボルト(上側)頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。