


改善箇所説明図

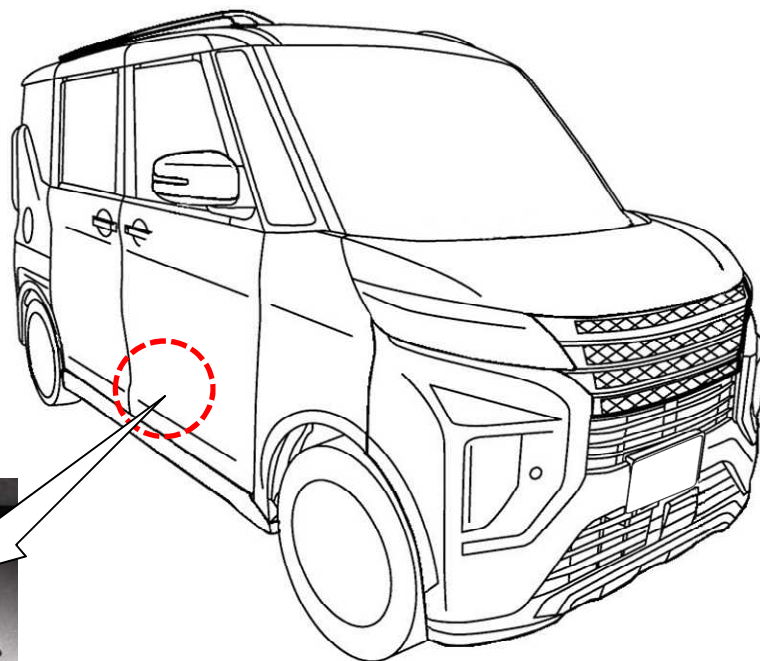

基準不適合発生箇所

アースボルト

リチウムイオンバッテリーのアースボルトにおいて、車体への取り付けが不適切なため、アース不良となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、アイドリングストップ後再始動不能またはエンジン停止不能となり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、車体側取り付け部を点検の上、新品アースボルトを取り付ける。

注：図中の 内は、点検し交換する部品を示す。

識別：助手席側ドアロアヒンジにあるピン頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。