

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月1日

リコール届出番号	4980	リコール開始日	令和3年7月2日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（運転席エアバッグ・モジュールカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席エアバッグにおいて、モジュールカバーのブランドエンブレムの材質が不適切なため、加水分解により劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時に破損して飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席エアバッグ・モジュールカバーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	UA-BK5P	「アクセラ」	BK5P-100014～BK5P-106894 平成15年5月16日～平成16年4月3日	6,880	
	DBA-BK5P DBA-BK5P改		BK5P-106895～BK5P-301582 平成16年4月3日～平成18年6月22日	33,334	
	UA-BKEP		BKEP-100006～BKEP-109202 平成15年7月9日～平成16年11月1日	9,195	
	CBA-BKEP		BKEP-200001～BKEP-301239 平成16年11月1日～平成18年6月19日	11,000	
	DBA-BKEP		BKEP-300016～BKEP-301276 平成18年3月9日～平成18年6月22日	1,219	
	UA-BK3P		BK3P-100016～BK3P-107473 平成15年5月19日～平成16年11月1日	7,455	
	CBA-BK3P		BK3P-200001～BK3P-204819 平成16年11月1日～平成18年3月30日	4,806	
	DBA-BK3P		BK3P-300014～BK3P-300964 平成18年1月11日～平成18年9月4日	342	
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月16日～平成18年9月4日	(計74,231台)		