

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和3年7月14日

リコール届出番号	外-3252	リコール開始日	令和3年7月15日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキキャリパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキキャリパーにおいて、ピストン摺動部の金属表面処理が不適切なため、表面に腐食が発生するものがある。そのため、摺動部の腐食が抵抗となり、キャリパーピストンの戻りが悪くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後のブレーキキャリパーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-G31AA	「BMW G310R」	WB30G0107HR830206 ～ WB30G010XKR866429 平成28年9月20日 ～ 平成31年4月1日	1,371台	
	2BL-G31AA	「BMW G310GS」	WB30G0204JR802321 ～ WB30G020XKR820968 平成29年9月15日 ～ 平成31年3月28日	1,361台	
	2BL-C40AA	「BMW C400X」	WB40C0908KS839265 ～ WB40C0908LS844371 平成30年8月15日 ～ 令和元年9月2日	420台	
	2BL-C40AA	「BMW C400GT」	WB40C0600KS800738 ～ WB40C0604LS807788 平成30年11月6日 ～ 令和元年11月13日	580台	
	(2型式)	(4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月20日 ～ 令和元年11月13日	(計 3,732 台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。