


改善箇所説明図

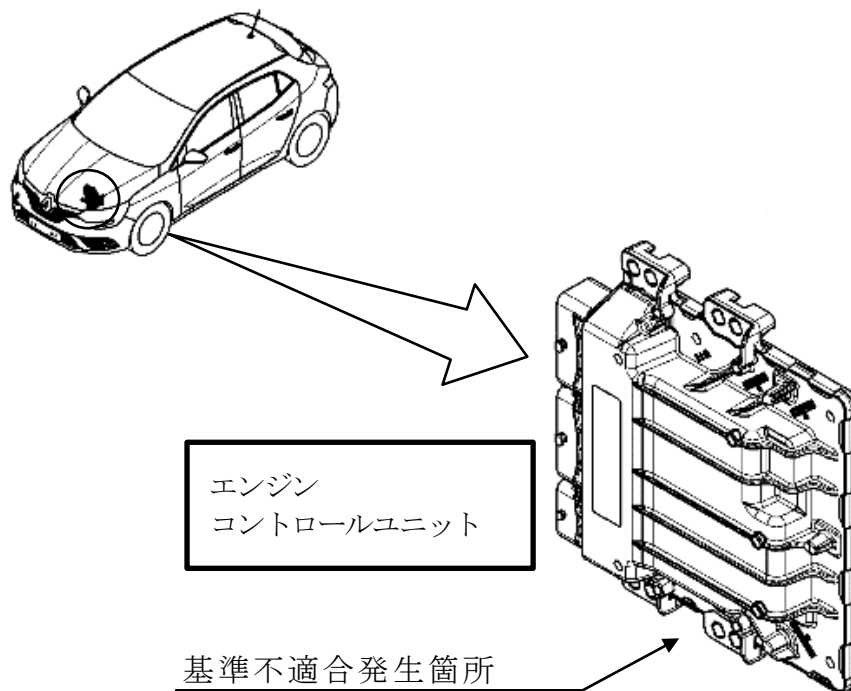

注: は、プログラムを書き換える部品を示す。

エンジン・コントロールユニットにおいて、エンジン制御プログラムの異常判定の設定が不適切なため、加減速時のアクセル操作やマニュアルモードによる変速操作を不適切な加減速操作と認識し、コントロールユニット異常を検出することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にエンジン警告灯が点灯するとともに、フェイルセーフモードに移行し、エンジン出力が制限されるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

ブルーステッカーの空欄に0DMPと記入し、トランク床面の側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
寸法：縦6.5cm、横7.5cm
色：青地に黒枠を印刷

