

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線	42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年7月15日

リコール届出番号	外-3253	リコール開始日	令和3年7月16日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) オリバー・ゴーリング 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位（部品名）	制動装置（フロントブレーキマスターシリンダー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキにおいて、マスターシリンダー内のリターンスプリング製造時の確認作業が不適切なため、スプリング反発力が不足しているものがある。そのため、ブレーキ操作終了後に、当該スプリングの反力が足りないことでマスターシリンダー内のピストンが所定の位置に戻らず、最悪の場合、続けてブレーキ操作を行うとフロントブレーキの制動能力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキマスターシリンダーのリターンスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号近傍に外-3253 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	790ADVTS347	790 Adventure	VBKTS3404KM747694 ~ VBKTS3401KM772732 平成31年02月05日 ~ 令和元年07月05日	223 台	
KTM	790ADVTR347	790 Adventure R	VBKTR3404KM750980 ~ VBKTR340XLM783595 平成31年02月20日 ~ 令和元年12月11日	62 台	
KTM	2BL-790DUKE	790 Adv	VBKTS3407KM749181 ~ VBKTS3400LM796487 平成31年02月12日 ~ 令和2年03月05日	69 台	
KTM	2BL-790DUKE	790 Adv R	VBKTR3402LM783297 ~ VBKTR3404LM797833 令和元年12月10日 ~ 令和2年03月13日	87 台	
	(計3型式)	(計4車種)	(製作期間の全体範囲) 平成31年02月05日 ~ 令和2年03月13日	(計441台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。