


改善箇所説明図




フロントブレーキ
マスターシリンダー

基準不適合箇所

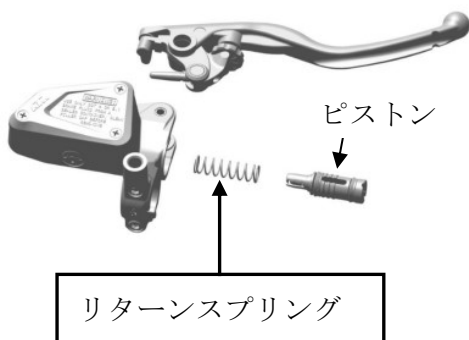

注： は改善箇所を示す。

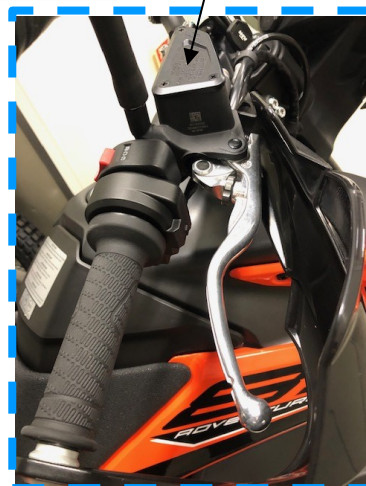

基準不具合発生箇所

フロントブレーキにおいて、マスターシリンダー内のリターンスプリング製造時の確認作業が不適切なため、スプリング反発力が不足しているものがある。そのため、ブレーキ操作終了後に、当該スプリングの反力が足りないことでマスターシリンダー内のピストンが所定の位置に戻らず、最悪の場合、続けてブレーキ操作を行うとフロントブレーキの制動能力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキマスターシリンダーのリターンスプリングを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、車台番号近傍に外-3253 のステッカーを貼付する。