

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年9月3日

リコール届出番号	5010	リコール開始日	令和3年9月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 由子 <div style="text-align: right;">(問い合わせ先:品質保証部 TEL:026-245-1611)</div>		
不具合の部位(部品名)	電気装置(スタータスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の回路設計が不適切なため、スタータスイッチに過電流が流れることがある。そのため、スタータスイッチ内部の樹脂が溶けて、接点の接触不良が生じ、最悪の場合、エンジンが停止、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータスイッチを新品に交換するとともに、対策品のハーネスを追加して電気回路を変更する。		
不具合件数	9 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の近傍に、No. 5010のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	EBT-J7	「3S-FSC600TLG」	J7-010001~J7-010019 平成 28 年 2 月 13 日~平成 28 年 8 月 30 日	19 台	
			J7-011001~J7-011068 平成 28 年 9 月 1 日~令和元年 12 月 23 日	68 台	
		「3S-FSC1000TLG」	J7-020001~J7-020087 平成 28 年 2 月 13 日~令和 2 年 6 月 12 日	87 台	
	(計 1 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 2 月 13 日~令和 2 年 6 月 12 日	(計 174 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。