



改善箇所説明図

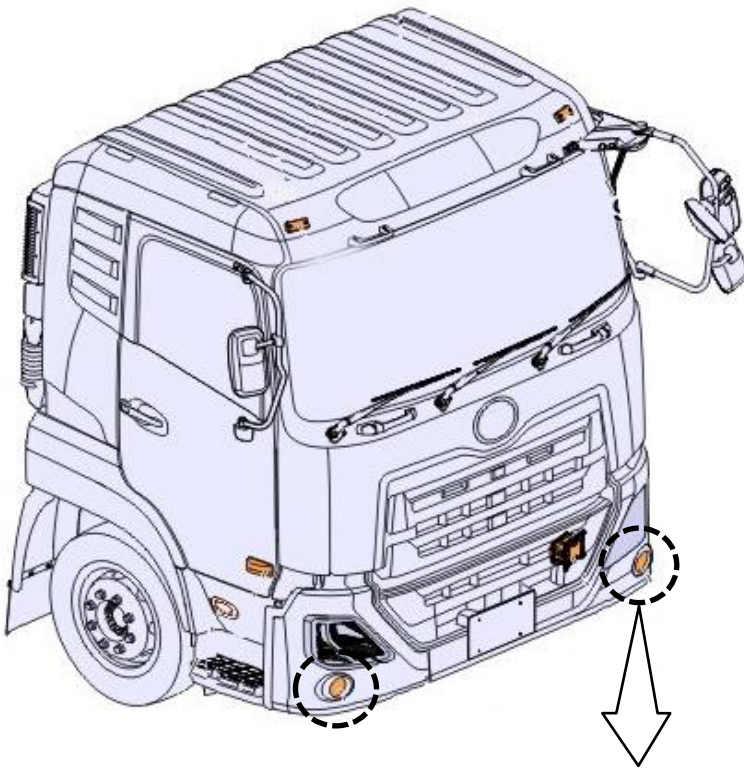

フロントバンパーの裏面図（左側）

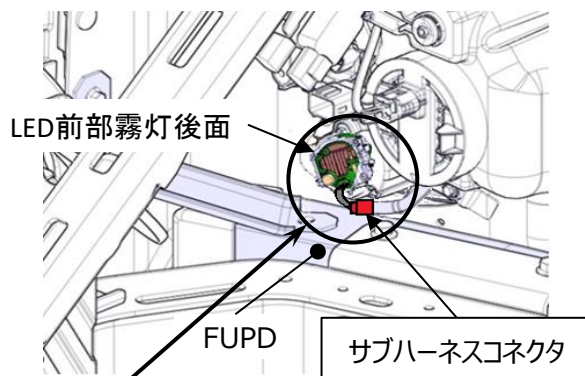

<対策前>

霧灯後面の放熱板にサブハーネスコネクタを横向にクリップ付き結束バンドで固定する



<対策後>

基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、LED前部霧灯のサブハーネス配策が不適切なため、前部潜り込み防止装置（FUPD）の取付位置が当該灯火器と近接している仕様車では、接続コネクタがFUPDに干渉もしくは挟み込まれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等でコネクタが破損し接触不良、断線または短絡して不点灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、LED前部霧灯後面の放熱板にサブハーネスのコネクタを横向きにクリップ付き結束バンドで固定する。

注： は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレートの左上に白色ペイントを塗布する。