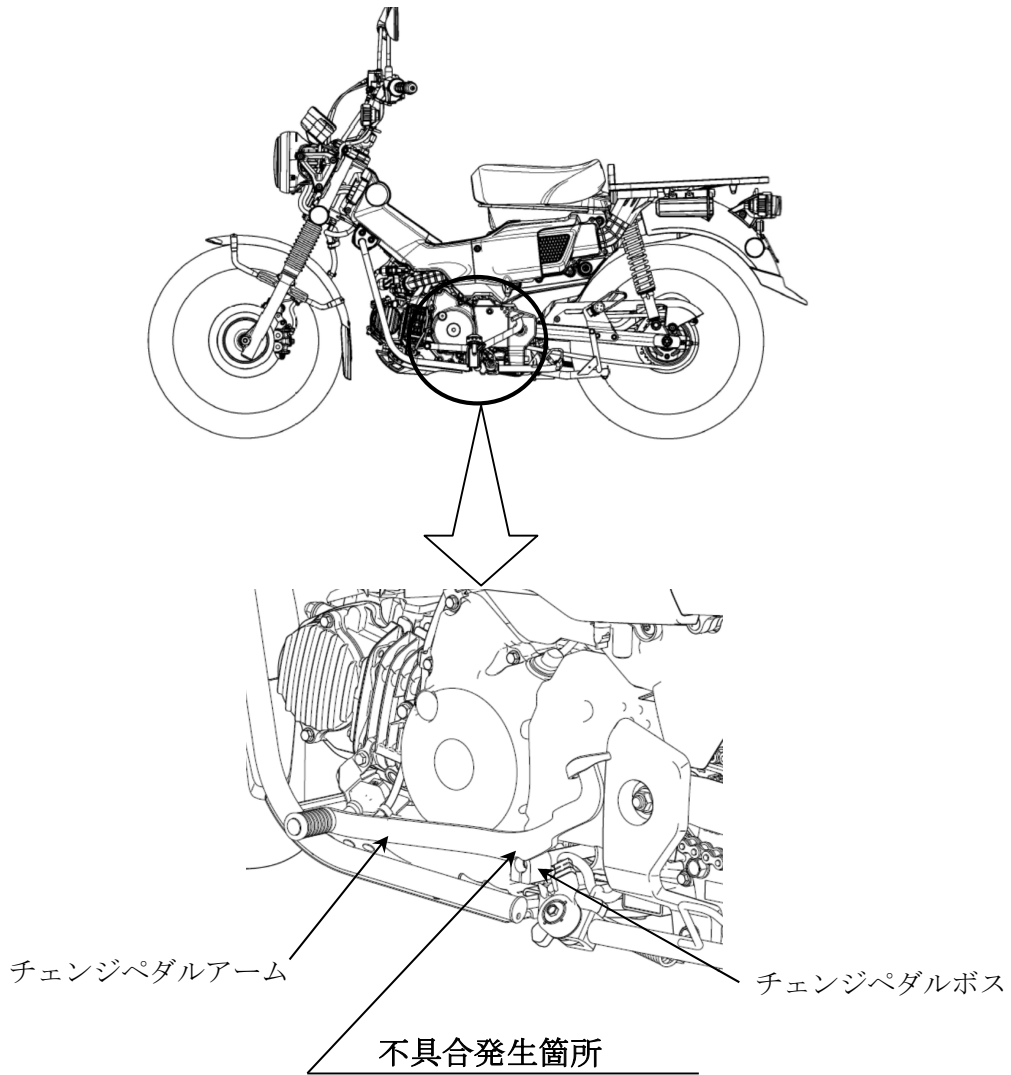


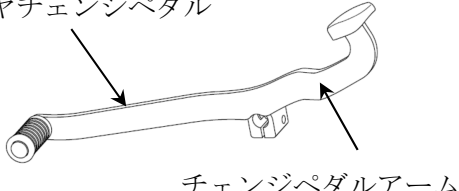
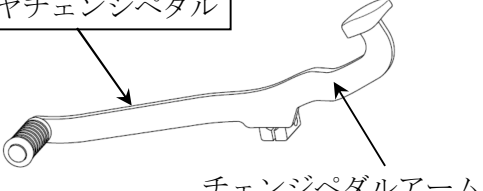
# 改善箇所説明図



ギヤチェンジペダルにおいて、チェンジペダルアームの形状が不適切なため、チェンジペダルボスとの溶接部強度が不足しているものがある。そのため、変速操作を繰り返すと溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、走行中に当該溶接部が破損し、チェンジペダルアームが脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、対策品のギヤチェンジペダルと交換する。

改善前	改善後
<p>ギヤチェンジペダル</p>  <p>チェンジペダルアーム</p>	<p>ギヤチェンジペダル</p>  <p>チェンジペダルアーム</p>

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。